


# マックス園芸用誘引結束機 テープナー<sup>®</sup>《HT-B》

## 取扱説明書

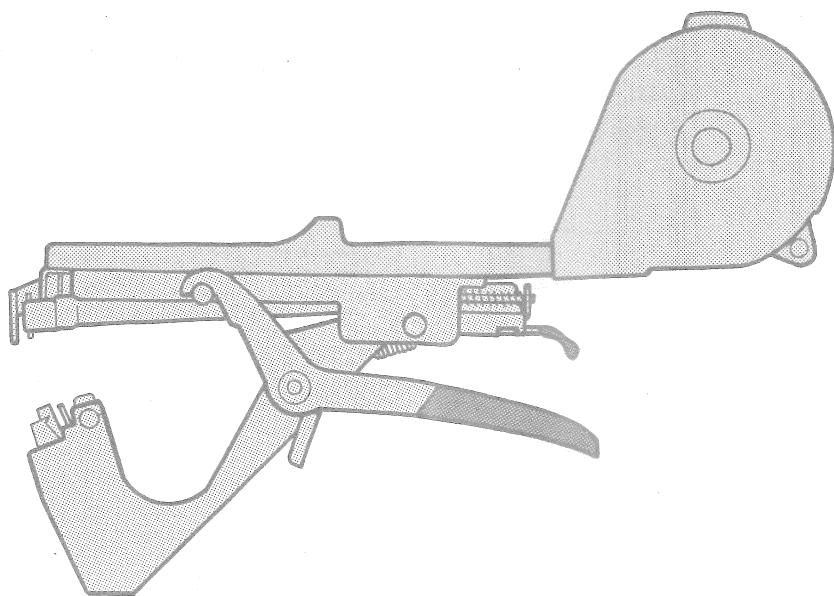

### 警 告

- 使用前に必ず取扱説明書を読みます。
  - 使用前に正常に作動するか必ず確認する。  
正常に作動しない場合は絶対に使用しない。
  - マガジンユニットの先端付近にはカッタ及びステーブルの射出口があるため絶対に指を当てない。
  - 異常を感じたら絶対に使用しない。
  - カラ打ちを絶対にしない。
- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**<sup>®</sup>

-Bをお買い上げいただきまして  
ごあたって、この取扱説明書を最  
注意事項、使用方法、能力などに  
ご使用くださるようお願ひいたし

た場合に、使用者が死亡また  
される場合を表しています。


場合に、使用者が傷害を負う  
び物的損害のみの発生が想定

これは、機械本来の性能を發揮  
負傷につながる事が想定され

1  
2  
4  
5  
9  
10


一覧

## 1 各部の名称

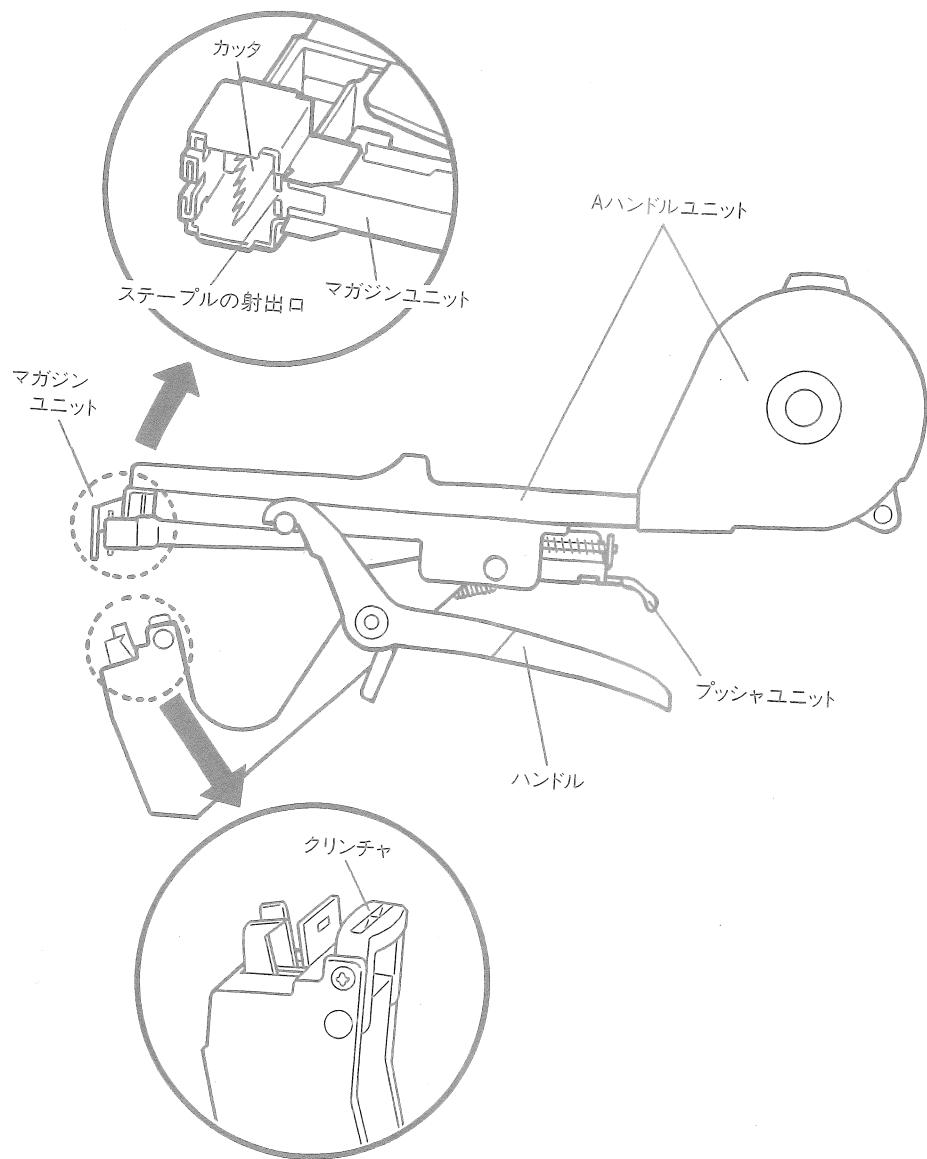

告  
つために

誘引結束、つる上げ誘引結束を行うこ  
方法は重大な事故につながる恐れがあ  
ださい。作業関係者以外、特に子供は  
触らせないでください。

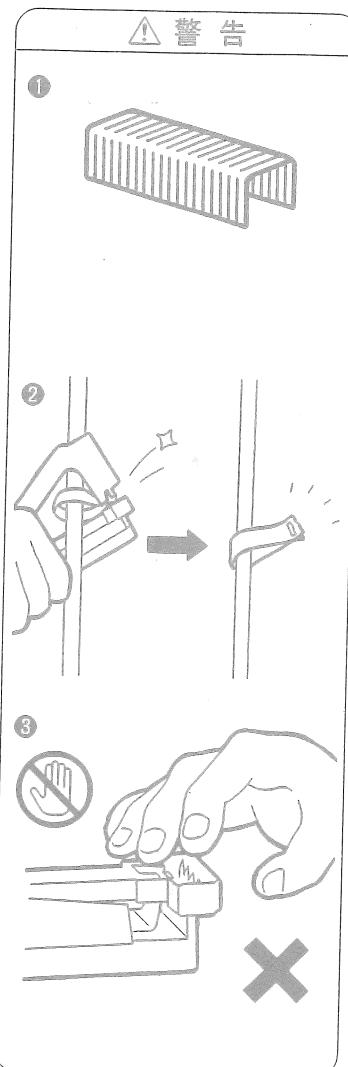

## 2 ⚠ 警告 安全作業のために


### 作業中

① **2度打ち (ステープルがクリンチャに残っているうちに、次のステープルを打つこと) を絶対にしない。**  
ステープルづまりなど、本機の故障の原因となりますので避けてください。

② **空打ちを絶対にしない。**  
ステープルづまりなど、本機の故障の原因となりますので避けてください。

③ **棚の播線・支柱に本機を絶対に掛けない。**

一時的に使用を中断するときに（及び作業終了後）  
本機を棚の播線や支柱等に掛けたまま放置しないで  
ください。落下による事故や落下による本機の故障  
の原因となります。

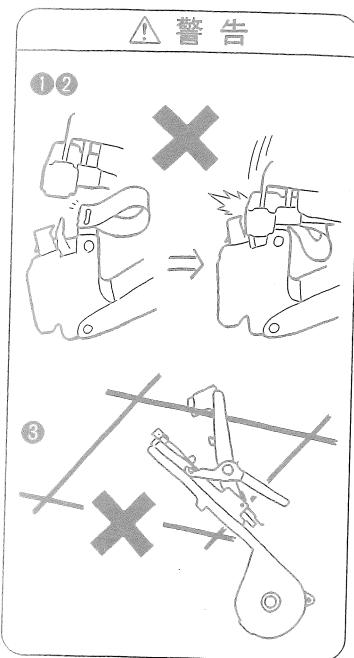


### 作業後

① **使用後は、テープ・ステープルを機械から必ず抜き取り保管する。**

② **摺動部には必ず注油する。**

本機の性能を維持するために、作業終了後に摺動部  
に注油してください。

（9ページ 5. 使用後参照）

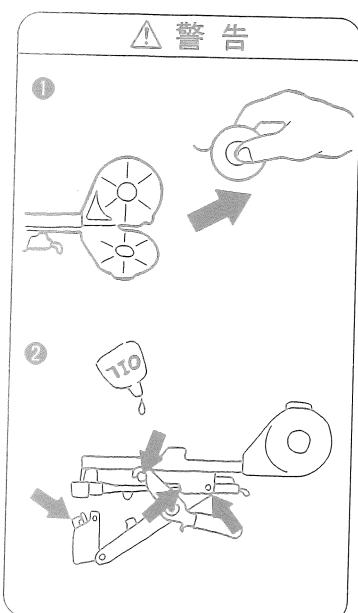

## 4 使用方法

テープナー
4) 158mm
IE-L/172本×1連

### 【ステープルの入れ方】

#### △ 注意

- ステープルは指定のものを必ず使用する。


#### ●使用ステープル



604C-L	足長4mm 肩幅6mm
604E-L	足長4mm 肩幅6mm

①左手で本体を握り、右手でプッシュユニットのツマミを上に押し上げ、そのまま後方へ引き出します。 <図-1>

②右手でステープルをつまみ、ステープル足を下にしてマガジンユニットの中に入れ、プッシュユニットをセットします。

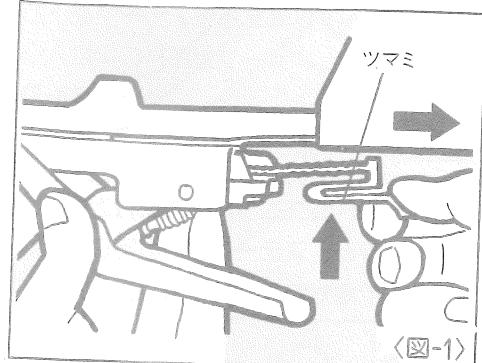

### 【テープの入れ方】

#### △ 注意

- テープは指定のものを必ず使用する。
- マガジンユニットの先端付近にはカッタ及びステープルの射出口があるため、絶対に指を当てない。

#### ●使用テープ

テープ種類	製品記号	色	寸法(厚さ)×(幅)×(長さ)
光分解テープ	TAPE 100-R	クリーム	0.1mm×11mm×38m
	TAPE 200-R	ペイルグリーン	0.2mm×11mm×19m
	TAPE 200-L	ピンク	0.2mm×11mm×19m
テープナー用テープ	TAPE-10	白	0.1mm×11mm×40m
	TAPE-15	青	0.15mm×11mm×26m
	TAPE-25	赤	0.25mm×11mm×16m





## 【結束方法】

### △ 注意


●カラ打ちを絶対にしない。

カラ打ちをしますと、ステープルづまりの原因となりますのでさけてください。

- ① 結束物にテープを当てがい、機械の中に  
入るように押し込みます。 <図-2>

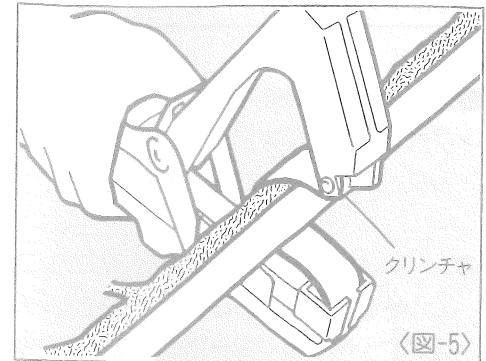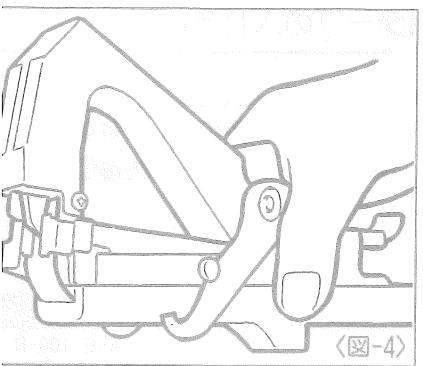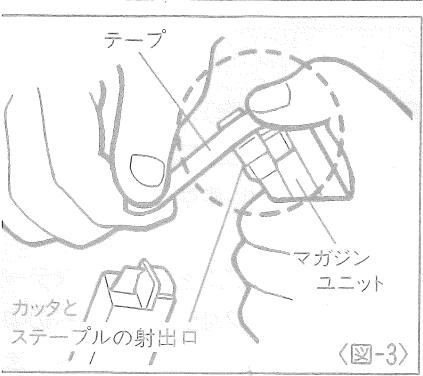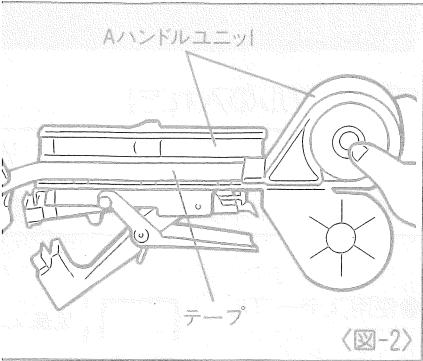

- ② ハンドルを強く握りますと、結束物はテ  
ーピとステープルにより結束され、同時  
にテープは切断されます。 <図-6>

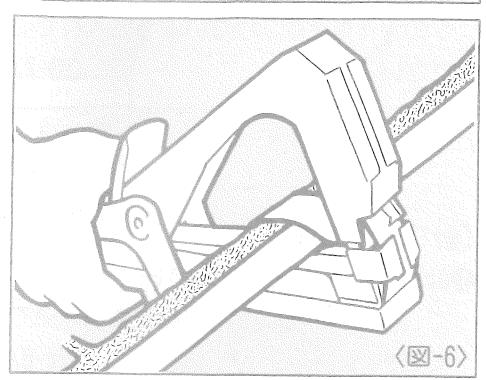

## 5 使用後

### 注意

サ刃とご指定の上、お買い求めください。  
口に指を絶対に当てない。  
ヤットコを必ず使用する。




### 注意

- 使用後は、テープ、ステープルを機械から必ず抜き取り、保管する。
- 摺動部には必ず注油する。

### 【注油部】

本機の性能を維持するために、作業終了後は摺動部に注油してください。

〈図-9〉

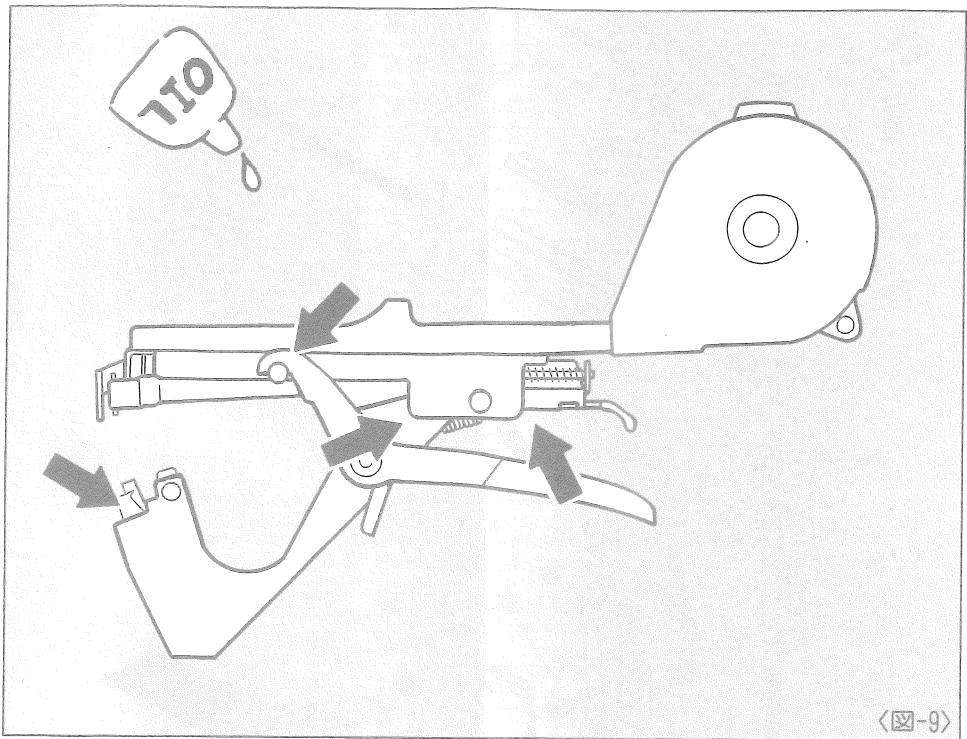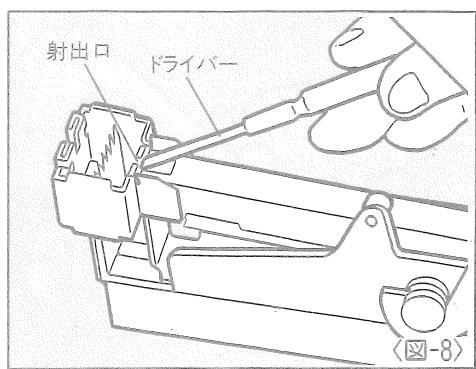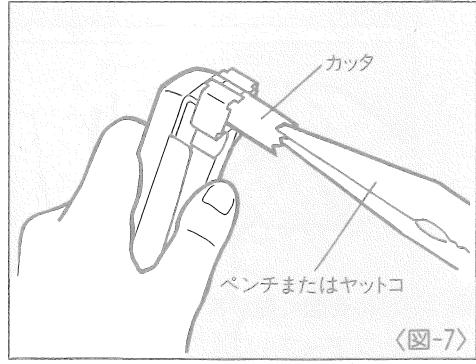

●部品名称

索引番号	部品記号	部品名
1	H T 10063	Aハンドルユニット
2	F F 41229	段付ピン1229
③	J J 10104	E.トメワ2.3
4	H T 10066	ロッド押え
⑤	A A 21102	⊕ナベ小ネジ3×4
⑥	H T 10040	ギザ刃A
⑦	K K 51011	板バネ1011
⑧	H T 10025	ステープルカバー
⑨	H T 10001	マガジンユニット
⑩	H T 10027	プッシュユニット
⑪	K K 51012	板バネ1012
⑫	H T 10026	フック
⑬	K K 13001	引張バネ3001
⑭	H T 10013	クリンチャ
15	H T 10054	支え
16	H T 10052	Aケース
17	F F 30103	平行ピン103
18	H T 10055	プッシュロッド
19	H T 10056	クラッチ板
20	H T 10057	テープ支えユニット
21	K K 33003	捩りコイルバネ3003
22	H T 10053	Bケース
23	K K 23006	圧縮バネ3006
24	H T 10059	カバー
25	H T 10051	クリンチャアーム
26	F F 41230	段付ピン1230
27	F F 41228	段付ピン1228
28	H T 10060	Bハンドルユニット
⑨	J J 10103	E.トメワ3.2

●索引番号の○印はHT-Aと共通部品です。

引番号です。  
号でなく、必ず、部品記号でご指定ください。