



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。



本社・営業本部 〒103 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代  
 東京支店 〒103 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118代  
 札幌支店 〒060 札幌市中央区大通り東6-12-8 TEL(011)261-7141代  
 古仙台支店 〒983 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代  
 阪名古屋支店 〒461 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代  
 大阪支店 〒553 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)444-2031代  
 広島支店 〒733 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代  
 福岡支店 〒812 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代  
 岡山営業所 〒020 盛岡市仙北町下野18-1 TEL(019)635-5575代  
 宇都宮営業所 〒321 宇都宮市築瀬町字横内2313 TEL(0286)36-3012  
 柏営業所 〒277 柏市若柴297-12 TEL(0471)32-1500  
 多摩営業所 〒187 小平市小川町2-1253 TEL(0423)44-6268代  
 川崎営業所 〒213 川崎市高津区久地597-1セブンステー久地IF TEL(044)844-4700代  
 浜松営業所 〒433 浜松市高丘町150-1 TEL(053)439-3300代  
 岐阜営業所 〒501-61 羽島郡岐南町徳田4-274 TEL(058)276-6551代  
 泉南営業所 〒596 岸和田市土生町2-30-39 TEL(0724)36-2211代  
 神戸営業所 〒658 神戸市東灘区田中町3-3-3 TEL(078)412-6220代  
 北九州営業所 〒802 北九州市小倉北区三郎丸3-6-20久野ビルIF TEL(093)931-3733  
 南九州営業所 〒891-01 鹿児島市東谷山6-17-7 TEL(099)269-5347  
 新潟マックス 〒955 三条市東裏館2-14-28 TEL(026)34-2112代  
 水戸マックス 〒310 水戸市松ヶ丘2-3-27 TEL(029)255-3761代  
 群馬マックス 〒379-22 佐波郡赤堀町大字今井543-2 TEL(0270)62-1123代  
 埼玉マックス 〒331 大宮市日進町3-421 TEL(048)651-5341代  
 千葉マックス 〒284 四街道市大日1870-1 TEL(043)422-7400代  
 横浜マックス 〒241 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代  
 長野マックス 〒390 松本市笹部1-6-25 TEL(0263)26-4377代  
 長野営業所 〒381-22 長野市青木島1-35-1 TEL(0262)85-6740代  
 静岡マックス 〒422 静岡市敷地1-3-26 TEL(054)237-6116代  
 金沢マックス 〒921 金沢市森戸2-15 TEL(0762)40-1871代  
 富山営業所 〒930 富山上飯野字樋向割10-8 TEL(0764)52-0182代  
 福井営業所 〒910 福井市和田東2-1711 TEL(0776)27-3378代  
 京滋マックス 〒612 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061代  
 兵庫マックス 〒673-04 三木市大村高柳109-1 TEL(07948)3-2121代  
 岡山マックス 〒700 岡山市野田3-32-28 TEL(086)246-9516代  
 四国マックス 〒761 高松市上天神町761-3 TEL(0878)66-5599  
 徳島営業所 〒770 徳島市末広1-4-25 TEL(0886)23-0286代  
 松山営業所 〒790 松山市天山町28-1 TEL(089)913-0608代  
 マックスサービス株本社 〒330 埼玉県大宮市宮原町2-99-5 TEL(048)667-6448代  
 マックスサービス株大阪 〒553 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)446-0815  
 マックスサービス株名古屋 〒461 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210  
 マックスサービス株福岡 〒812 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430  
 マックスサービス株広島 〒733 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670  
 マックスサービス株仙台 〒983 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778代  
 マックスサービス株札幌 〒060 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487


●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358  
 月~金曜日 午前9時~午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

## マックス釘打機コイルネイラ

# CN-565

## 取扱説明書

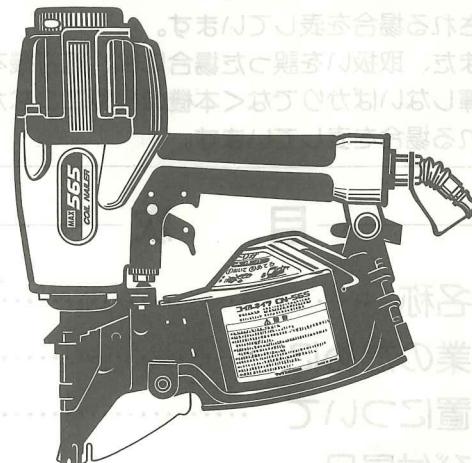

### 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は必ず保護メガネを着用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 使用しない時、また、調整・修理・ネイル装填の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する際は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 振発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 异常を感じたら絶対に使用しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**®

このたびは、マックス釘打機コイルネイラCN-565をお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

⚠ 警告：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意：この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。


また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を發揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

## 目 次

1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	10
4. 仕様及び付属品	13
5. 使用方法	15
6. 用途とネイル選定基準	18
7. 配管についての注意	21
8. エアホースの接続	22
9. アジャスタの調整と打込状態の確認	23
10. ネイルづまりの直し方	25
11. 性能を維持するために	26
12. カラ打ち時の確認事項	27

全国販売拠点、サービス拠点一覧

## 1 各部の名称

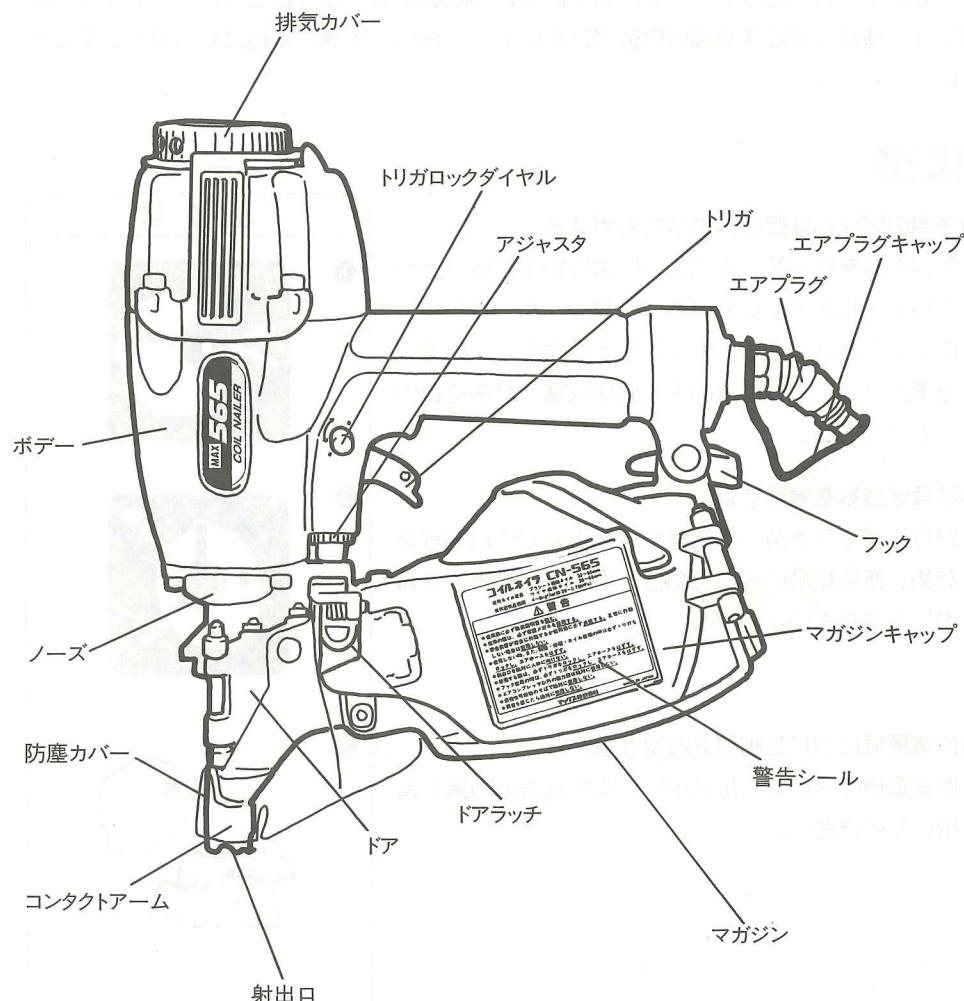

**⚠ 警告**  
**安全作業のために**

本機は、ネイルを木材およびそれに類した材料、軽量形鋼(1.6~2.3mm厚)、コンクリートに打ち込むことを目的とした空気工具です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

**作業前****① 使用の際は必ず保護メガネを着用する。**


釘打作業をする時、排気アフにより粉塵が舞い上つたりネイルを連結しているワイヤや、万一打ち損じのネイルがはね返り、眼に入ると危険です。作業する本人はもとより付近の人も必ず保護メガネを着用してください。

**② 防音保護具を着用する。**

釘打作業をする時、排気音や排気アフから耳を守るために、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

**③ 作業環境に応じた防具を着用する。**

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。

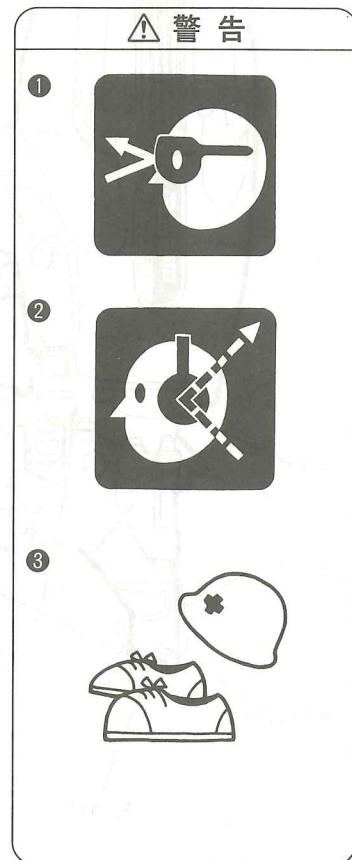

**⚠ 警告**  
**安全作業のために**

**④ エアホース接続前に必ず点検する。**

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.コンタクトアームがスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック（引けないように固定）できるか。

(11ページ参照)


不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱へ点検・修理に出してください。

**⚠ 警告**


④



⑤

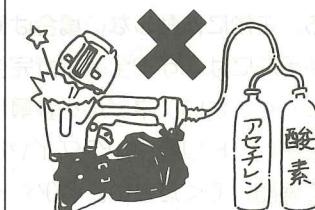

⑥

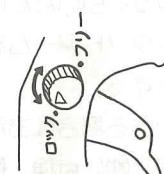**⑤ エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。**

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をあこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

**⑥ エアホース接続の時には必ず厳守する。**

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック（引けないように固定）する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

**⚠ 警告**  
安全作業のために

⑦エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。

2.エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑧安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(10ページ参照)

\*下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。


1.トリガを引いただけで、作動音がする。

2.コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

⑨防塵カバーは絶対にはずさない。

釘打作業をする時、対象部材が堅すぎたり、本機の打込能力以上ですとネイルを連結しているワイヤーが打ち込まれず飛散する場合がありますので、防塵カバーは絶対にはずさないでください。また、傷んだら交換してください。

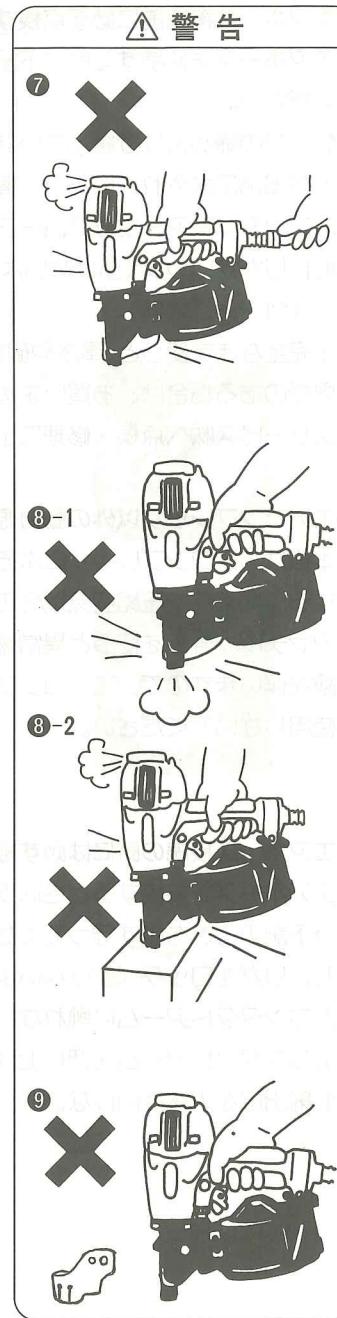


**⚠ 警告**  
安全作業のために

⑩指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用ください。(14ページ参照)

⑪作業場所を常に整理する。


作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

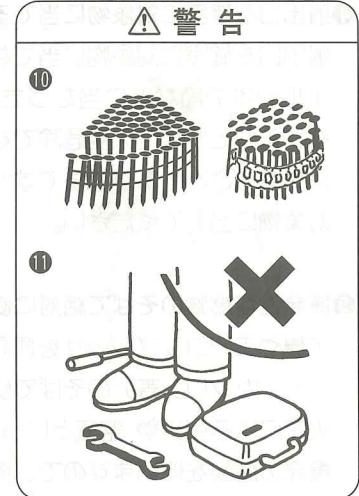

作業中

①使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm<sup>2</sup> (0.49~0.78 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。8kgf/cm<sup>2</sup> (0.78MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

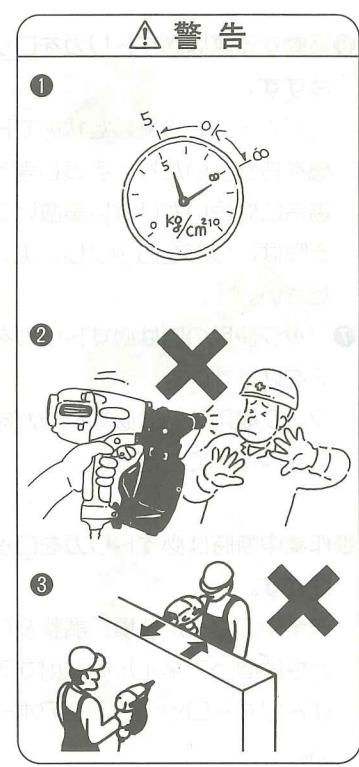

②射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中は付近の人々に注意をはらってください。

③向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでください。

## ⚠ 警告

## 安全作業のために

## ④射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それなりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

## ⑤揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとネイル打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。

## ⑥移動する際は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。


エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

## ⑦フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

## ⑧作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直すときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

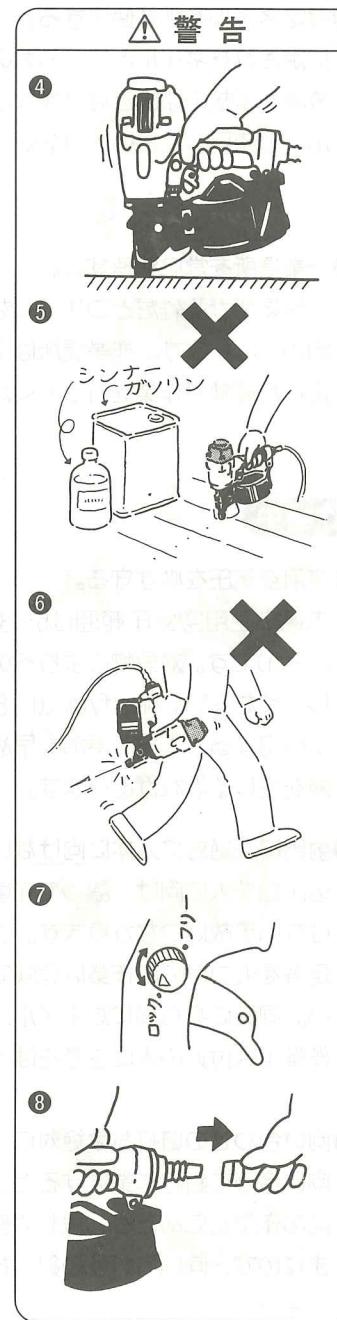

## ⚠ 警告

## 安全作業のために

## ⑨異常を感じたら絶対に使用しない。


作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。



## 作業後

## ①作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

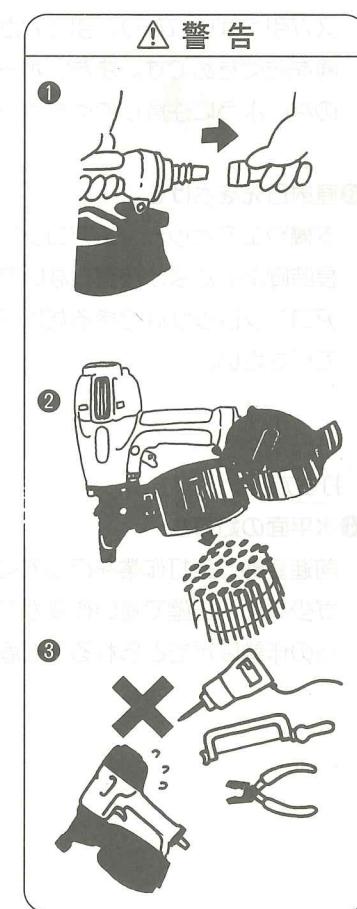

## ②作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうつかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のネイルを抜きとつてください。

## ③本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

**⚠ 警告**  
安全作業のために

屋外作業について

①足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。


③直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

打ち方

④水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。

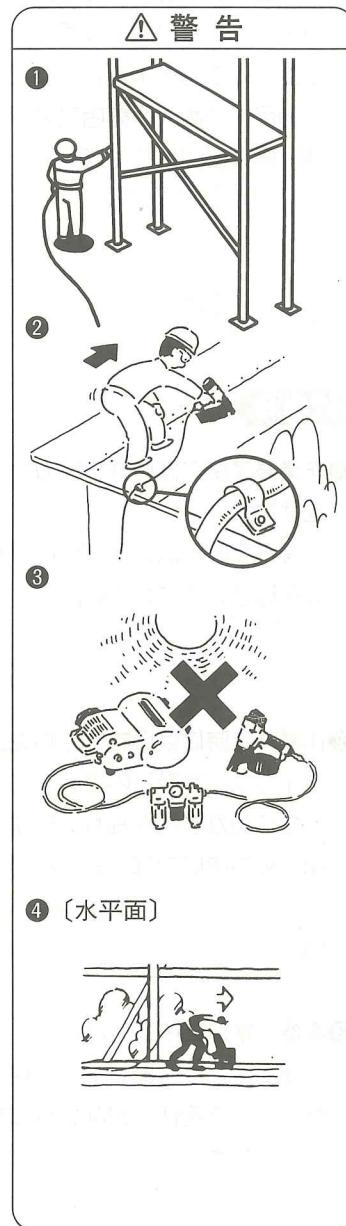

**⚠ 警告**  
安全作業のために

⑤垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑥傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。



### 3


## 安全装置について

釘打作業の安全と仕上りの美しさを確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

### ●メカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではネイルは発射せず、また、コンタクトアームを打込対象物に当てただけでもネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当てる動作とトリガを引くという動作が重なってはじめてネイルは発射されます。

〈図-1〉

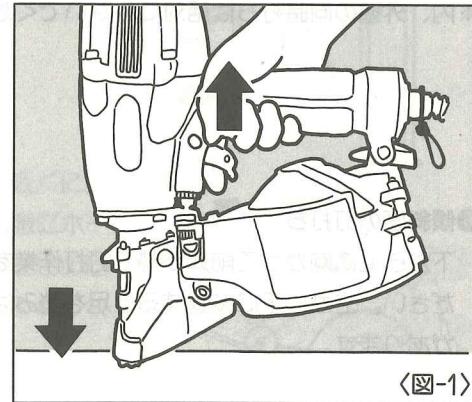

〈図-1〉

## ！ 警 告

### ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。


1. トリガを引いただけで、作動音がする。
2. コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

### ●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック（引けないように固定）することにより作動できないようにすることができる装置です。

〈図-2〉

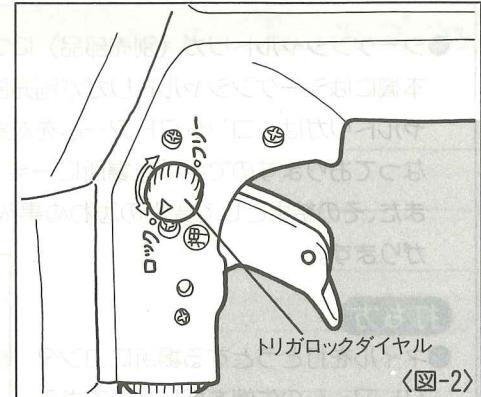


〈図-2〉

ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。

### ●リリーフバルブ

本機の使用空気圧範囲は5~8kgf/cm<sup>2</sup>(0.49~0.78MPa)です。8kgf/cm<sup>2</sup>(0.78MPa)を超える圧力では使用しないでください。異常に高圧で使用するとリリーフバルブより音を発し減圧します。その場合はただちに作業を中断し、エアホースをはずして打込圧力を再調整してください。また、エアコンプレッサ・空気経路を点検してください。なお、本機のリリーフバルブはボデー部後方本体に内蔵しています。

〈図-3〉

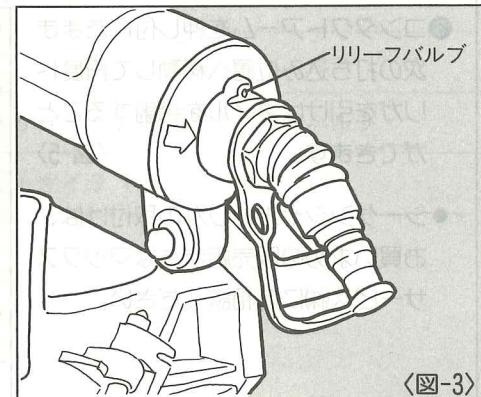

〈図-3〉

### ●シーケンシャルトリガ（別売部品）について

本機にはシーケンシャルトリガが別売部品として用意されています。シーケンシャルトリガは、コンタクトアームを対象物に押し当てる後、トリガを引く構造になっていますので狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。また、その結果として偶然の思わぬ事故から身を守り安全に作業することにつながります。



#### 打ち方

①ネイルを打とうとする場所にコンタクトアームの先端を押し当ててからトリガを引きます。 **〈図-4〉**

②トリガを引いたまま再度コンタクトアームを対象物に当ててもネイルは発射されませんので、トリガを戻し①の動作を繰り返し行ってください。

③コンタクトアームを押し付けたまま次の打ち込み位置へ移動して再度トリガを引けばネイルを発射することができます。 **〈図-5〉**

●シーケンシャルトリガの取付けは、お買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に御相談ください。

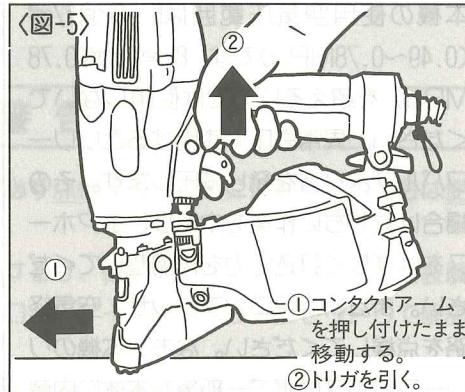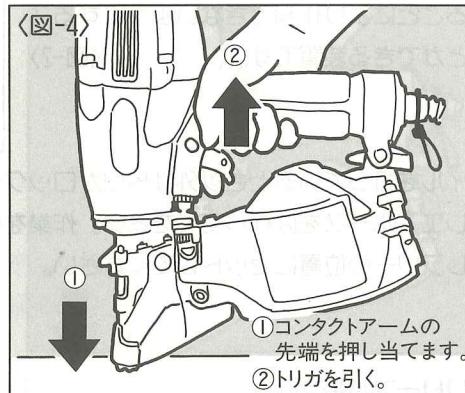


#### ⚠ 警告

- 作業前、シーケンシャルトリガが上記通りの作動をするか必ず確認する。
- シーケンシャルトリガの各部品が磨耗または消耗していないか必ず点検して、異常がある場合は本機を使用しない。  
異常がある場合はお買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

## 4 仕様及び付属品

名 称	マックス釘打機コイルネイラ
製 品 記 号	CN-565
バ ル ブ 機 構	ヘッドバルブ方式
ネイル送り機構	フィードピストンバネ送り方式
マ ガ ジ イ n 形 式	マガジンキャップ開閉方式
寸 法	(H) 319×(W) 130×(L) 322mm
重 量	2.2kg
ネイル装填数	200本、300本、400本
使用空気圧範囲	5~8kgf/cm <sup>2</sup> (0.49~0.78MPa)
使 用 ホ ー ス	内径7mm以上、長さ30m以内
使 用 オ イ ル	ターピン油I種ISO VG32 (JIS1号90番)
安 全 装 置	メカニカル方式、トリガロック装置、リリーフバルブ
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイラ（油入）、6角棒スパナ

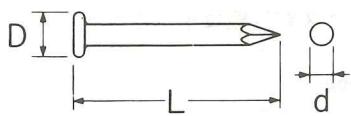

ワイヤ連結ネイル					プラスチック連結ネイル					
分類		L	D	d	分類		L	D	d	
鉄釘	スムース	38	5	2.1	NC38VI-40入-	鉄釘	32	5.7	2.2	FCP32V2
		45	5	2.1	NC45VI-40入-		38	5.7	2.2	FCP38V2
		50	5	2.1	NC50VI-30入-		45	5.7	2.2	FCP45V2
		45	5.7	2.3	NC45V3		50	5.7	2.2	FCP50V2
		50	5.7	2.3	NC50V3	スクリュ	38	5.7	2.2	FSP38V2
		45	6	2.5	NC45V5		45	5.7	2.2	FSP45V2
		50	6	2.5	NC50V5		50	5.7	2.2	FSP50V2
		57	6	2.5	NC57V5	ステンレスネイル サイディングネイル	38	5.3	2.2	FSP38V2-S
		65	6	2.5	NC65V5		50	5.5	2.5	FSP50V5-S
	スクリュ	38	5	2.1	NS38VI	カラー	38	5.3	2.2	FSP38V2-Sクリーム
		45	5	2.1	NS45VI		50	5.5	2.5	FSP50V5-Sクリーム
		50	5	2.1	NS50VI	リング	38	5.3	2.2	FRP38V2-S
		45	6	2.5	NS45V5		50	5.5	2.5	FRP50V5-S
		50	6	2.5	NS50V5	カラー	38	5.3	2.2	FRP38V2-Sオイスタホワイト
		57	6	2.5	NS57V5		38	5.3	2.2	FRP38V2-Sクリーム
		65	6	2.5	NS65V5		38	5.3	2.2	FRP38V2-Sホワイト
		38	5	2.1	NC38VIメッキ		38	5.3	2.2	FRP38V2-Sアイボリ
メッキネイル	スムース	45	5	2.1	NC45VIメッキ		38	5.3	2.2	FRP38V2-Sブラウン
		50	5	2.1	NC50VIメッキ	鋼板用ネイル	32	5.5	2.5	FJP32V5
		38	5	2.1	NC38VI-S		38	5.5	2.5	FAP38V5
ステンレス ネイル	スムース	38	5	2.1	NS38VI-S		45	5.5	2.5	FAP45V5
		45	5	2.1	NS45VI-S		50	5.5	2.5	FAP50V5
	スクリュ	50	5	2.1	NS50VI-S		32	5.5	2.5	FJP32V5パッキン
		45	5	2.1	NR45VI-S		38	5.5	2.5	FAP38V5パッキン
		50	5	2.1	NR50VI-S		32	5.5	2.5	FJP32V5-Sパッキン
	コンクリート ネイル				ステンレス	32	5.5	2.5	FJP32V5-S	
						38	5.5	2.5	FAP38V5-S	
						45	5.5	2.5	FAP45V5-S	
						50	5.5	2.5	FAP50V5-S	
						32	5.5	2.5	FJP32V5-Sパッキン	
						38	5.5	2.5	FAP38V5-Sパッキン	
コンクリート ネイル	メッキ				コンクリート ネイル	32	5.5	2.5	FCP32V5-Hコンクリート	
						38	5.5	2.5	FCP38V5-Hコンクリート	
						45	5.5	2.5	FCP45V5-Hコンクリート	
						50	5.5	2.5	FCP50V5-Hコンクリート	

# 5 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

## 【ネイルの装填方法】

警告

- ネイルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。

- ②ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを上へ押しつけながら左へ開きます

〈圖-6〉

- ③マガジンキヤップを右へ軽く回して開きます。


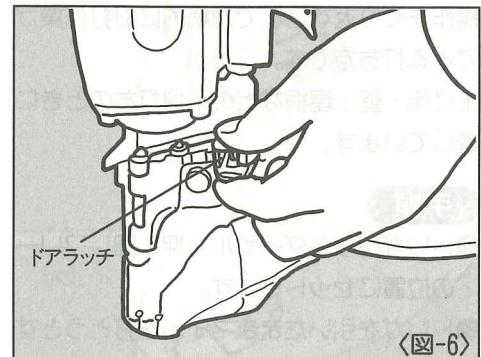


図-6

- ④使用するネイルの長さに合わせてネイルポストの高さを調整してください。調整はネイルポストを指でつまんで引き上げ、回してセットします。 <図-7>

！注意

- 使用するネイルの長さに合わせ、必ず適正位置にネイルポストをセットしてください。不適な位置で使用するとネイルの送り不良が発生します。

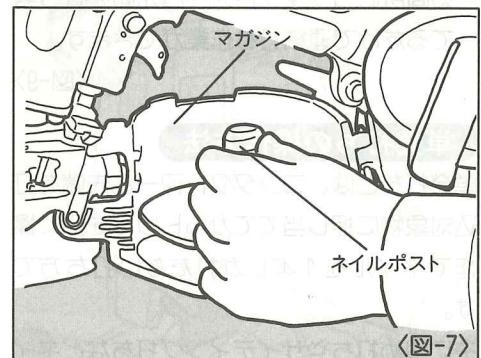

〈図-7〉

- ⑤ネイルをマガジンに入れネイルを引き出し、送り爪の溝にセットします。(図-8)

- ⑥マガジンキャップを閉じます。

- ⑦ ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを上へ押しつけながら右へ回して完全に閉じます。

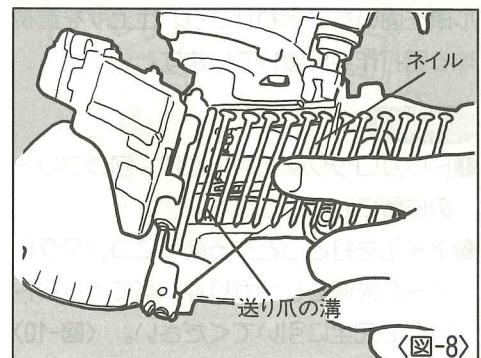


図-8

## 【打ち方】

本機は釘打作業の内容によって効果的な使いができるよう「連続打ち」と「単発打ち」が打ち方で使い分ける機能を有しています。

### 連続打ちの操作方法


連続打ちとは、トリガを引いたまま打込対象物にコンタクトアーム先端を打ち当てる操作をくり返すことで連続的に釘打作業ができる打ち方です。

主に床・壁・屋根などの下地打ちのときに適しています。

#### 手順

- ①トリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットします。
- ②トリガを引いたままネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端を打ち当てるだけで連続打ち作業ができます。

〈図-9〉

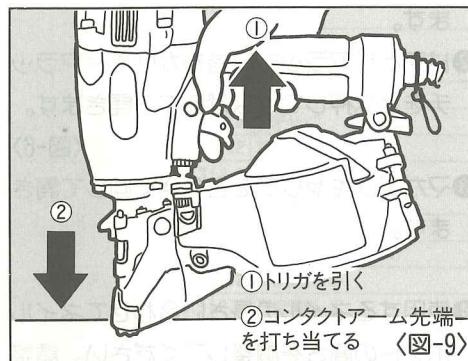


### 単発打ちの操作方法

単発打ちとは、コンタクトアーム先端を打込対象物に押し当ててからトリガを引く操作でネイルを1本しか打たない打ち方です。

主に斜め打ちやサイディング打ちなどネイル頭を面いちに合わせたり、仕上げを重視する釘打作業に適しています。

#### 手順

- ①トリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットします。
- ②ネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端をしつかり押し当ててからトリガを完全に引いてください。 〈図-10〉

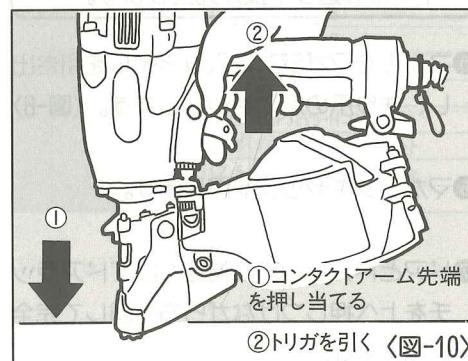


\*単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打込対象物に当ててもネイルは発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガから指をいったんはなしてから、連続打ちの操作を行ってください。

### 【プラスチック連結帯の切り方】

プラシート連結ネイルを打っていますと、ノーズよりネイルのプラスチック連結帯がでてきますので→の方向に引きちぎってください。

〈図-11〉

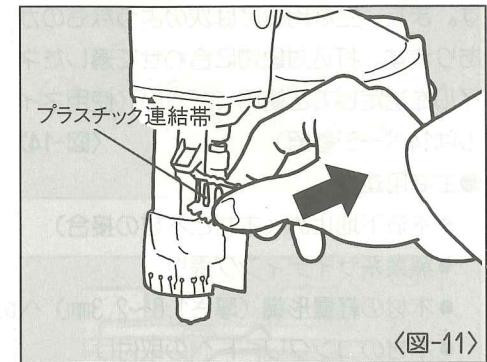


〈図-11〉

### 【排気方向の変え方】

シリンドリキャップ部の排気カバーを手で回すことにより、どの方向にも排気ができます。

〈図-12〉

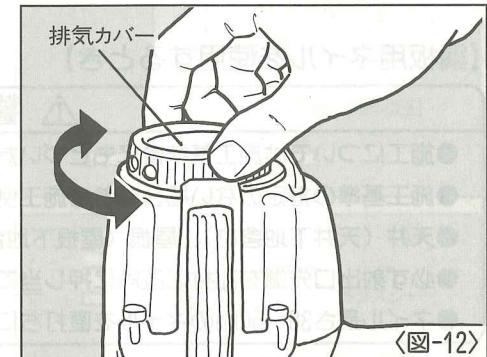


〈図-12〉

### 【コンタクトトップの使い方】

サイディング等にネイルを打つ際、表面に傷をつける恐れがある場合は、コンタクトアーム先端に付属のコンタクトトップを取り付けてください。

〈図-13〉

出荷時コンタクトトップはマガジン部後方に取付けてあります。

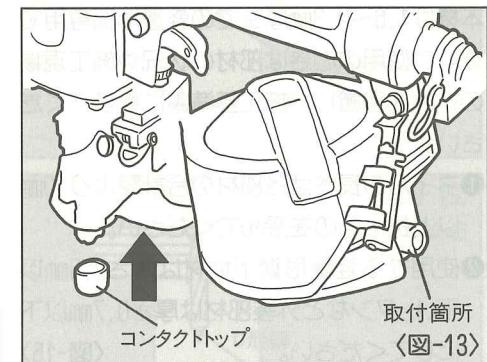

〈図-13〉

#### ⚠ 警告

- コンタクトトップ着脱の際はトリガをロックし、エアホースをはずしてから行う。

## ⑥


## 用途とネイル選定基準

本機はワイヤ連結ネイル、プラシート連結ネイルの2種類の連結ネイルが使用できます。また、主な用途には次のようなものがあります。打込対象物に合わせて適したネイルを選定してご使用ください。(使用ネイルは14ページ参照)

〈図-14〉

### ●主な用途

- 木造下地止め（木材と木材の接合）
- 窯業系サイディング張り
- 木材の軽量形鋼（厚さ1.6～2.3mm）への取付け
- 木材のコンクリートへの取付け

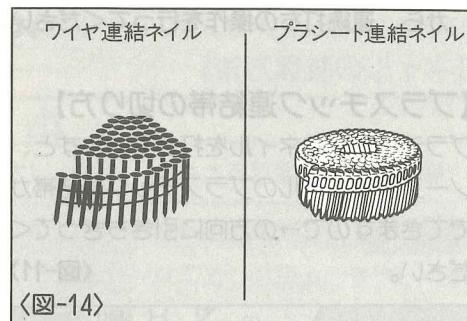

〈図-14〉

### 【鋼板用ネイルを使用するとき】


#### ⚠ 警告

- 施工については施工基準書にもとづいた施工を行う。
- 施工基準の指定のない場合は参考施工例を参考にする。
- 天井（天井下地含む）、屋根（屋根下地含む）へは絶対に使用しない。
- 必ず射出口先端を部材に直角に押し当てる。
- ネイル長さ38～50mmのネイルを直打ちに使用しない。

本機は1.6～2.3mm厚までの軽量形鋼専用です。ご使用のときは部材の状況や施工現場の条件を考慮し、施工基準書に準じてください。

- ①ネイルの長さは各部材の合計厚より10mm以上長いものを選んでください。
- ②使用する軽量形鋼下地材は厚さ2.3mm以下、トタンなど外装部材は厚さ0.7mm以下にしてください。 〈図-15〉
- ③ネイル長さ38～50mmのネイルを軽量形鋼に直打ちすると、ネイルが飛び非常に危険ですので絶対にしないでください。

ネイル長さ	部材厚さ(合計)範囲
32mm	1.8～22mm
38mm	10～27mm
45mm	15～30mm
50mm	15～38mm

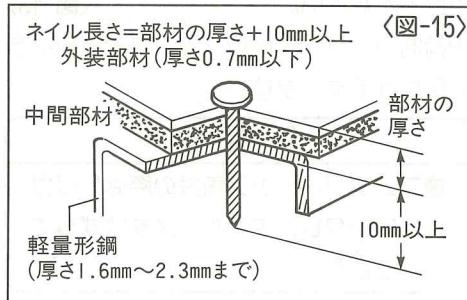

ネイル長さ=部材の厚さ+10mm以上  
外装部材(厚さ0.7mm以下)

④必ず射出口先端を部材に直角に押し当てて使用してください。斜めに当てるとネイルが飛び非常に危険です。


⑤屋根（屋根下地含む）、天井（天井下地含む）へは絶対に使用しないでください。

⑥鋼板打ちでの打込すぎは極端に保持力が低下しますので、作業の際には、打込状態を十分に確認してください。(調整のしかたは23ページ参照) 〈図-16〉


\*部材の堅さや厚さの組合せによっては打込めない場合があります。

〈図-16〉

外装部材が変形しない 外装部材が変形

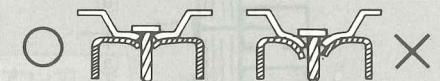

〈図-17〉

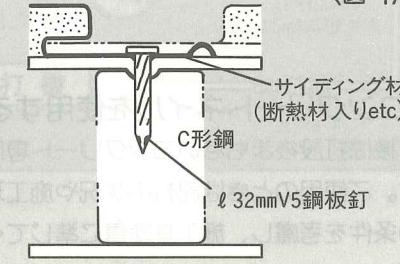

#### 参考施工例

##### ●金属サイディング張り

〈1m<sup>2</sup>当たりの打込本数〉 18本以上


\*サイディング材の種類により異なります。

〈図-17〉

##### ●ラスシートの仮止め

〈1m<sup>2</sup>当たりの打込本数〉 16本以上


〈図-18〉

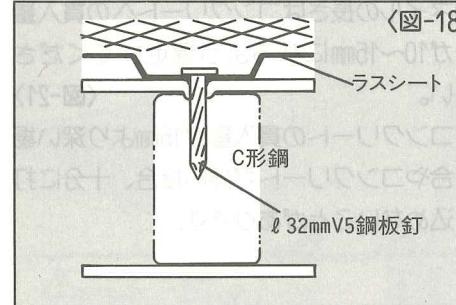

##### ●合板下地張り


〈1m<sup>2</sup>当たりの打込本数〉 13本以上

〈図-19〉

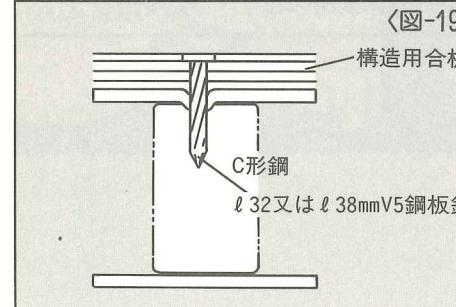


### ●内装胴ブチ止

〈1m<sup>2</sup>当りの打込本数〉 16本以上※住宅の場合

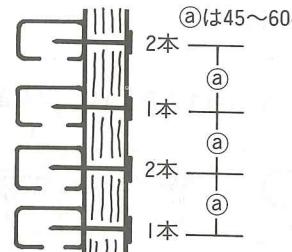

1本の胴ブチに6本以上止めてください。  
(胴ブチ下側は必ず床に接していること)

〈図-20〉

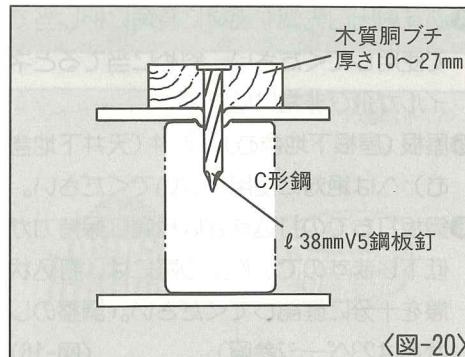


### 【コンクリートネイルを使用するとき】

本機は打設後まもないコンクリート専用です。ご使用のときは部材の状況や施工現場の条件を考慮し、施工基準書に準じてください。

●ネイルの長さはコンクリートへの貫入量が10~15mmになるよう選定してください。

〈図-21〉

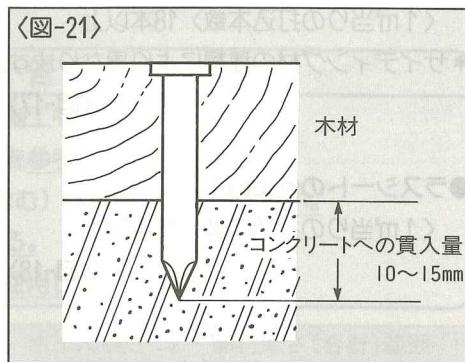

### 参考例

部材厚さ	ネイル長さ	コンクリートへの貫入量
20mm	32mm	約12mm
25mm	38mm	約13mm
30mm	45mm	約15mm
35mm	50mm	約15mm


## 7

### 配管についての注意

#### ⚠ 警 告

●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサを使いください。高圧ガス(例：酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- ②3点エアセットはできるだけ本機1台に1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径7mm以上、長さ30m以内で使用してください。

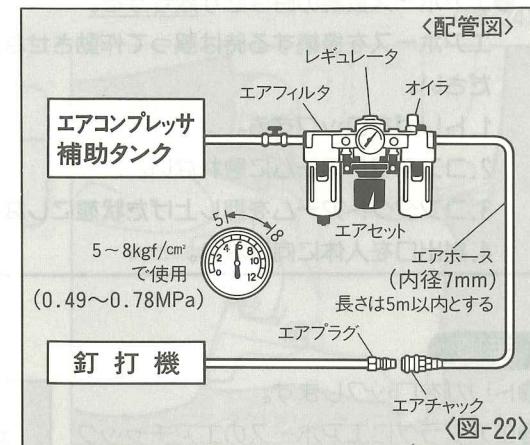

## 8 エアホースの接続

### ⚠ 警告


- エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

### 手順

- ①トリガをロックします。
- ②エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。 (図-23)

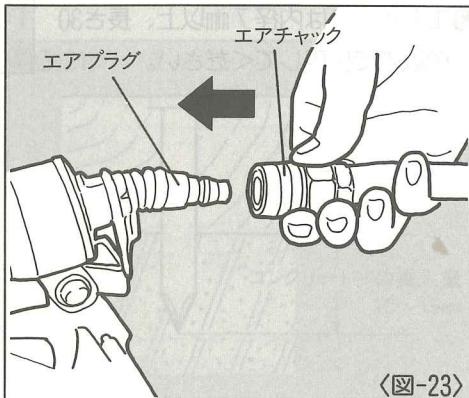

(図-23)

### ⚠ 警告


- 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

## 9 アジャスタの調整と打込状態の確認

本機には打込深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。 (図-24)

### ⚠ 警告


- 調整の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

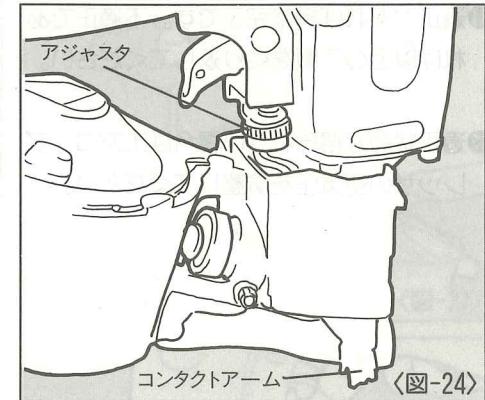

(図-24)

### 手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力を $6kgf/cm^2$  (0.59MPa) にセットします。
- ④本機にエアホースを接続しトリガロックダイヤルをフリーにセットします。
- ⑤アジャスタの調整（ネイルの打込調整）  
の前に一度テスト打ちしてください。打込みたい深さを確認します。
- ⑥トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ⑦ネイルを取り出します。
- ⑧アジャスタを回し調整します。 (図-25)  
※アジャスタを1回転させると約1mm上下します。
- ⑨本機にネイルを装填します。

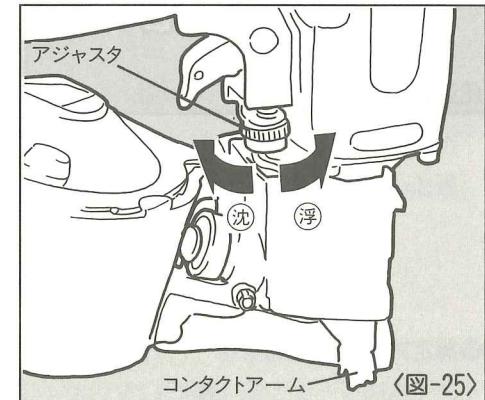


(図-25)

⑩エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。

〈図-26〉

⑪適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。

⑫適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。

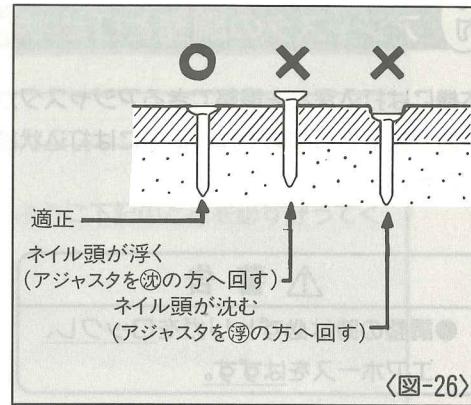

〈図-26〉


## 10 ネイルづまりの直し方

### ！警告


- ネイルづまりを直す時はトリガをロックし、エアホースをはずす。

### 手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③ドアを開き、射出口より細い鉄棒を入れ、ハンマでたたきます。 〈図-27〉
- ④ノーズ内部につまつたネイルを細い鉄棒や $\ominus$ ドライバーで取り除きます。 〈図-28〉
- ⑤ネイルを送り爪に再度確実にセットして、ドアを閉じます。

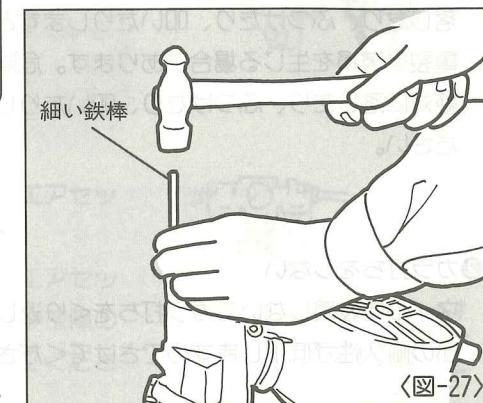

〈図-27〉

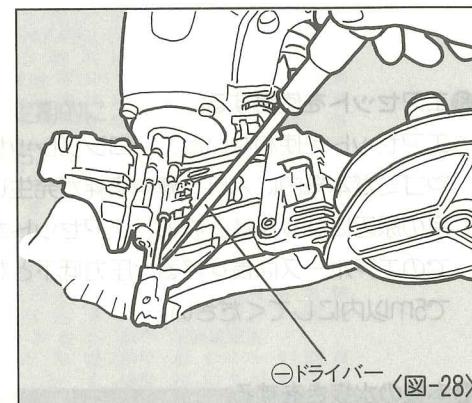

⊖ドライバー 〈図-28〉

# 11

## 性能を維持するために


### ①本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。




### ②カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。

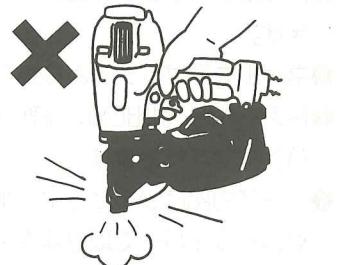

### ③エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の中身やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。

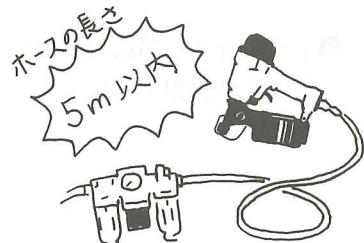


### ④本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。



### ⑤指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号#90)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

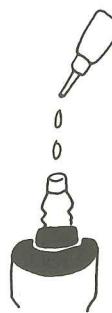

### ⑥エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



### ⑦エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



### ⑧定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス窓口にお申しつけください。

# 12

## カラ打ち時の確認事項

作業中に本機は作動するがネイルが実際に打ち込まれない場合には、下記の事を点検してください。

①ネイルが送り爪にきちんとセットされているか。

②送り爪が作動しているかどうか。

※作動していない場合は、エアプラグから2~3滴注油してください。

③ネイルがマガジン内でからまつていないか。

④ネイルポストの高さがネイルの長さに合わせて適正に調整されているか。

上記①②③④を確認してもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス窓口に点検・修理に出してください。