


# マックス釘打機工アネイラ

# TA-35Aシリーズ

## 取扱説明書

TA-35A/422J TA-35A/1022J  
TA-35A/322M TA-35A/722M  
TA-35A-DT/422J

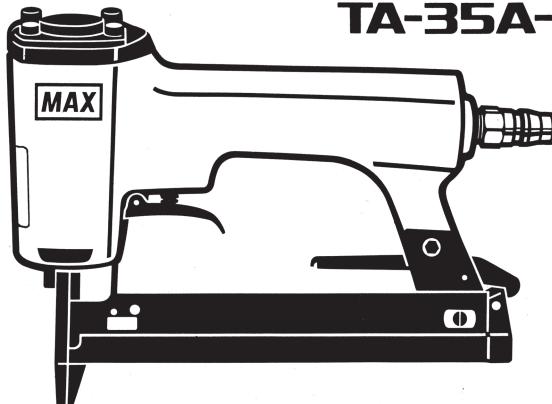

### ⚠ 警告

本機は、トリガを引くだけでステープルが発射される機構になっております。下記の警告事項を厳守してください。

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ステープル装填の時は必ずエアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 撃発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。

●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**®

このたびは、マックス釘打機エアネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

**⚠ 警告：** この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

**⚠ 注意：** この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を發揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

## 目 次


1. 各部の名称 .....	1
2. 安全作業のために .....	2
3. 仕様及び付属品 .....	11
4. 使用方法 .....	13
5. 配管についての注意 .....	16
6. エアホースの接続 .....	17
7. 使用空気圧と打込状態の確認 .....	17
8. ステー プルづまりの直し方 .....	18
9. 性能を維持するために .....	19
10. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について .....	21

全国販売拠点、サービス拠点一覧


## 1

## 各部の名称

TA-35A/422J TA-35A/1022J TA-35A/322J TA-35A/722M

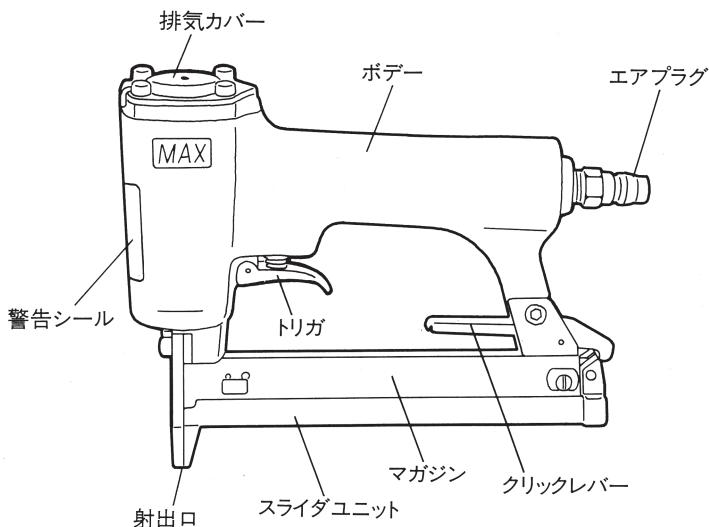

TA-35A-DT/422J

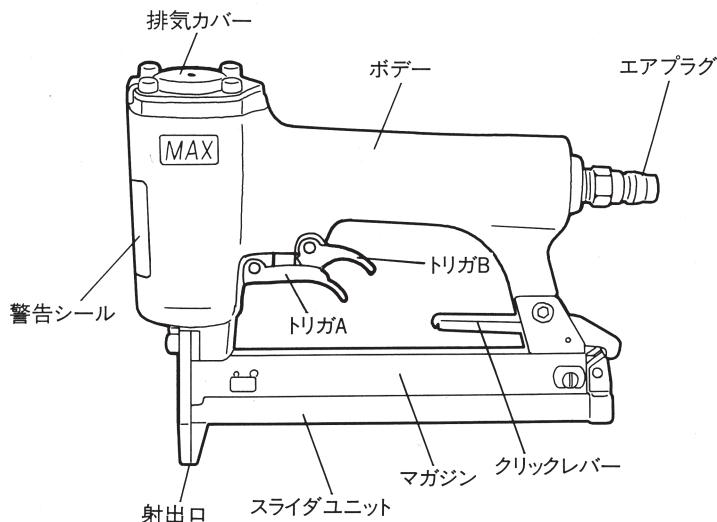

(※以下、トリガとはトリガA及びトリガBを指します。)

2

## △ 警 告

## 安全作業のために

本機は、射出口が薄く小さいことが要求される用途向けとして造られており、トリガを引くだけでステープルが発射される機構になっております。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

### 作業前

- ① 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。

ステープル打ち作業をする時、打ち損じのステープルがはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。


\*保護メガネは別売品で販売しております。お買い求めの販売店、又はマックスサービス㈱までお申しつ

- ② 防音保護具を着用する。

ステープル打ち作業をする時、排気音や排気工アから耳を守るために、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

- ③ 作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。

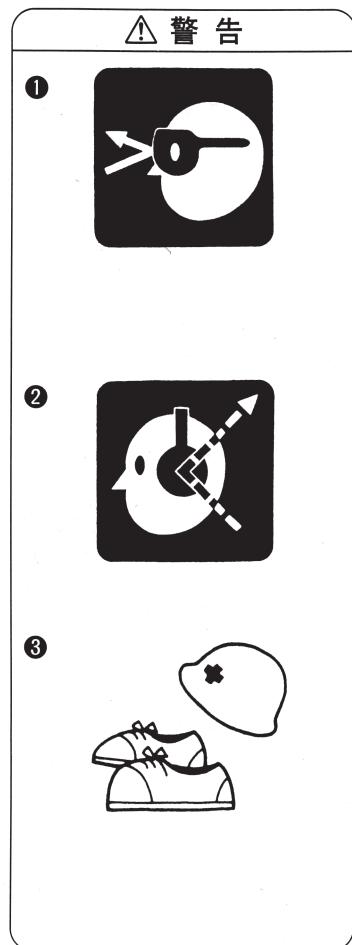

2

## ⚠ 警 告

## 安全作業のために

## ④工アホース接続前に必ず点検する。

工アホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部品が外れていたり、傷んでいないか。

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。

異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック  
スサービス㈱へ点検・修理に出してください。

## ⑤エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。



本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

## ⑥工アホース接続の時には必ず厳守する。

工アホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガに指をかけない。
- 2.射出口を人体に向けない。

## ⚠ 警 告

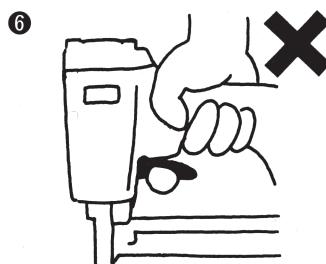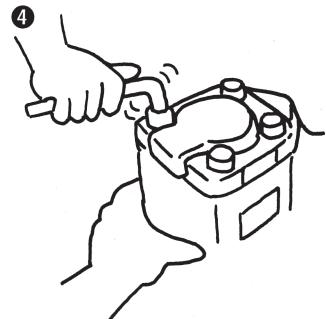

2

# △ 警 告

# 安全作業のために

## ⑦エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはステープルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

- 1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
- 2.エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

## ⑧指定ステープルを使用する。


指定されたステープルと異なるものを使うと、本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のステープルをご使用ください。(11ページ参照)

## ⑨作業場所を常に整理する。


作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

## △ 警 告


7

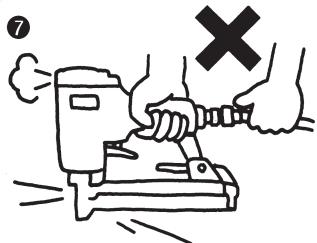

8

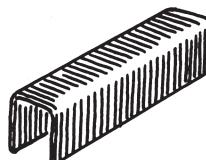

9

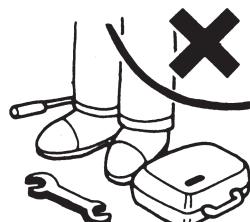

2


## ⚠ 警 告

## 安全作業のために

## 作業中

## ① 使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は3.5~7kgf/cm<sup>2</sup>(0.34~0.69 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。7kgf/cm<sup>2</sup>(0.69MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

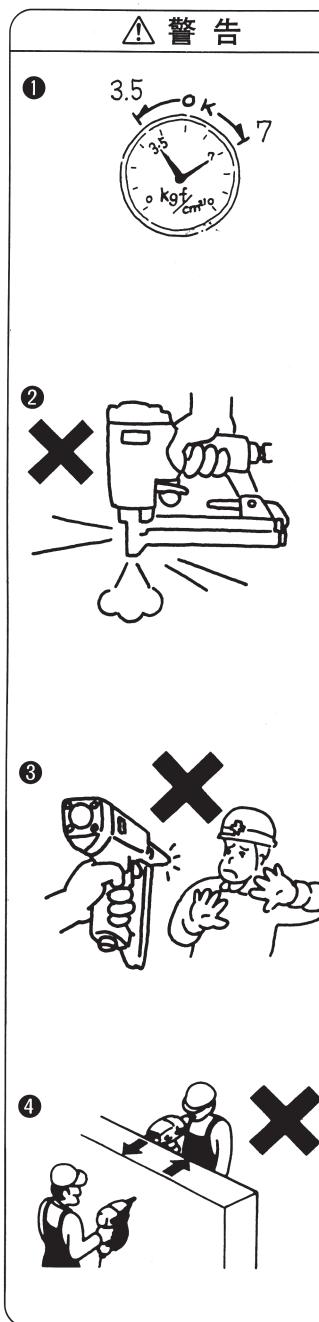

## ② 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

本機は、トリガを引くだけでステープルが発射されます。ステープルを打つ時以外はトリガに指をかけないでください。誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。ステープルを打つ時は射出口を確実に対象物に当ててからトリガを引いてください。

## ③ 射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたステープルが人に当たらないよう作業中はまわりの人には注意をはらってください。

## ④ 向い合わせのステープル打ちは絶対にしない。

向い合ってステープル打ち作業をすると、打ち損じたステープルが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせのステープル打ちは絶対にしないでください。

2

## ⚠ 警 告

## 安全作業のために

## ⑤射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったステープルや木の節などに当たつた場合ステープルがねたり、それなりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

## ⑥揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとステープル打込時の火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。

## ⑦移動する際は、必ずエアホースをはずす。


エアホースを接続した状態でトリガに指をかけたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は、必ずエアホースをはずしてください。

## ⑧作業中断時は必ずエアホースをはずす。

作業中のステープル装填、調整及びステープルづまりを直すときは誤ってステープルを発射すると危険ですから、必ずエアホースをはずしてください。

## ⚠ 警 告


⑤

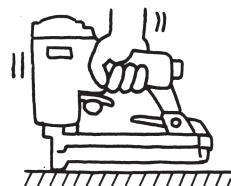


⑥



⑦

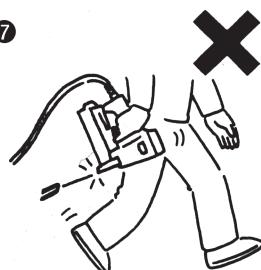

⑧

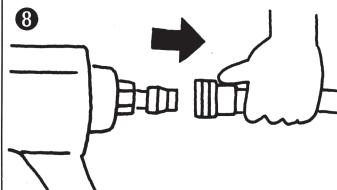

2

# ⚠ 警 告

# 安全作業のために

## ⑨異常を感じたら絶対に使用しない。


作業中に本機の調子が悪かつたり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。



## 作業後

### ①作業終了時には必ずエアホースをはずす。

作業終了時には、必ずエアホースをはずしてください。

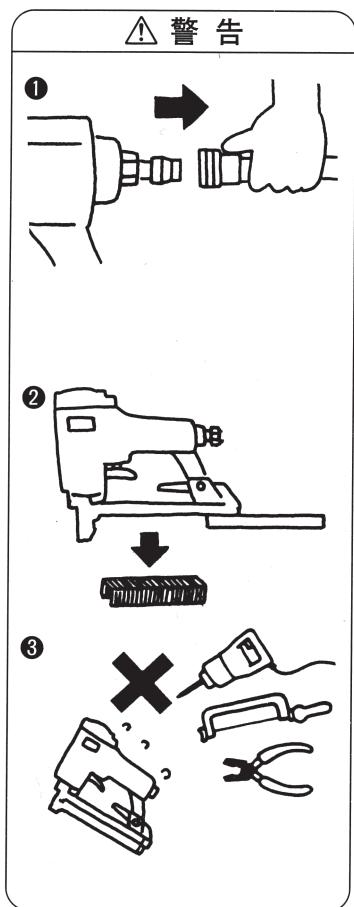

### ②作業終了時には必ずステープルを抜き取る。

ステープルをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のステープルを抜きとつてください。

### ③本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

2

## ⚠ 警 告

## 安全作業のために

## 屋外作業について

## ①足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、ステープル打ち作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

## ②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかつたりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。

## ③直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

## 打ち方

## ④水平面のステープル打ち

前進姿勢でステープル打ち作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。

## ⚠ 警 告



## ④〔水平面〕



## ⑤垂直面のステープル打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へステープル打ち作業を行ってください。  
疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

## ⑥傾斜面のステープル打ち

下から上に向かって前進姿勢でステープル打ち作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

## ⚠ 警 告

## ⑤〔垂直面〕



## ⑥〔傾斜面〕




## ●DSバルブ（別売部品）について

本機にはDSバルブが別売部品として用意されています。（ただし、TA-35A-DT/422Jは除く）DSバルブは、コンタクトアームを対象物に押し当てる後、トリガを引く構造になっており、狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。また、その結果として偶然の思わぬ事故から身を守り安全に作業することにつながります。

### 打ち方


- ①ステープルを打とうとする場所にコンタクトアームの先端を押し当てます。  
〈図-1〉
- ②トリガを引くとステープルが発射されます。  
〈図-2〉
- ③コンタクトアームの先端を対象物よりはなし、トリガから指をはなします。

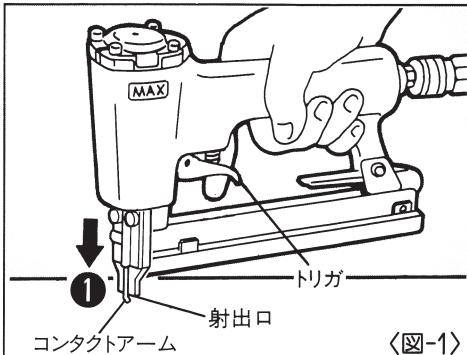

- ④①～③の動作を繰り返して釘打作業を行います。

\*トリガを先に引いて、コンタクトアームの先端を対象物に押し当てるでもステープルは発射されません。

- DSバルブの取付けは、お買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に御相談ください。

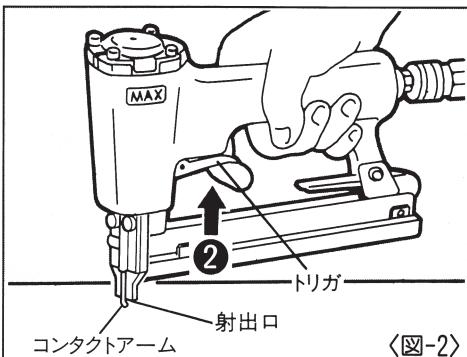

### !**警告**

- 作業前、DSバルブが上記通りの作動をするか必ず確認する。
  - DSバルブの各部品が摩耗または消耗していないか必ず点検する。異常がある場合は本機を使用しない。
- 異常がある場合はお買い求めの販売店またはマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。



## 仕様及び付属品

商品名	マックス釘打機エアネイラ			
商品記号	TA-35A/422J TA-35A-DT/422J TA-35A/1022J TA-35A/322M			
バルブ機構	ヘッドバルブ方式			
ステークル送り機構	プッシュバネ送り方式			
マガジン形式	アンダーローディング方式			
寸法	(H)165×(W)52×(L)230mm			
重量	1.2kg			
ステークル装填数	100本(1連)			
使用空気圧範囲	3.5~7kg/cm <sup>2</sup> (0.34~0.69MPa)			
使用ホース内径	内径6mm以上			
使用オイル	タービン油I種ISO VG32(JIS1号90番)			
付属品	六角棒スパナ4、ジェットオイラ(油入)			
使用ステークル	410J 413J 413J-S 416J 416Jシロ 416J-S 419J 419Jシロ 419J-S 422J 422Jシロ 422J-S	1010J 1010J-AL 1010J-H 1010J-S 1013J 1013J-S 1016J 1019J 1019Jシロ 1019J-S 1022J 1022Jシロ 1022J-S	310M 313M 316M 319M 319Mシロ 322M	710M 713M 716M 719M 722M 722Mシロ 722M-S


●ステークル記号の末尾のSはステンレス線材です。

ALはアルミ線材です。

Hは硬線材です。

●先端形状はチゼルポイントです。

〈ステープルサイズ〉

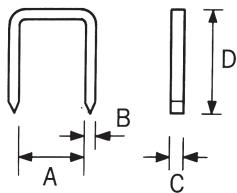

(単位 : mm)

ステープル	A	B	C	D	先端形状
410J	4	0.6	1.2	10	▽
413J	//	//	//	13	//
413J-S	//	//	//	//	//
416J	//	//	//	16	//
416Jシロ	//	//	//	//	//
416J-S	//	//	//	//	//
419J	//	//	//	19	//
419Jシロ	//	//	//	//	//
419J-S	//	//	//	//	//
422J	//	//	//	22	//
422Jシロ	//	//	//	//	//
422J-S	//	//	//	//	//

(単位 : mm)

ステープル	A	B	C	D	先端形状
1010J	10	0.6	1.2	10	▽
1010J-AL	//	//	//	//	//
1010J-H	//	//	//	//	//
1010J-S	//	//	//	//	//
1013J	//	//	//	13	//
1013J-S	//	//	//	//	//
1016J	//	//	//	16	//
1019J	//	//	//	19	//
1019Jシロ	//	//	//	//	//
1019J-S	//	//	//	//	//
1022J	//	//	//	22	//
1022Jシロ	//	//	//	//	//
1022J-S	//	//	//	//	//

(単位 : mm)

ステープル	A	B	C	D	先端形状
310M	3	0.8	1.3	10	▽
313M	//	//	//	13	//
316M	//	//	//	16	//
319M	//	//	//	19	//
319Mシロ	//	//	//	//	//
322M	//	//	//	22	//

(単位 : mm)

ステープル	A	B	C	D	先端形状
710M	7	0.8	1.3	10	▽
713M	//	//	//	13	//
716M	//	//	//	16	//
719M	//	//	//	19	//
722M	//	//	//	22	//
722Mシロ	//	//	//	//	//
722M-S	//	//	//	//	//

# 4 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

## 【ステープルの装填方法】


### ⚠ 警 告

- ステープルを装填するときは、必ずエアホースをはずす。

#### 手順


- ①クリックレバーをはずします。
- ②ステープルガイドユニットを引き出します。

〈図-3〉

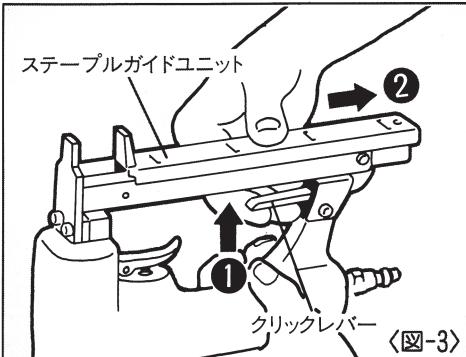


- ③ステープルの足を上にしてマガジン内に入れます。

〈図-4〉

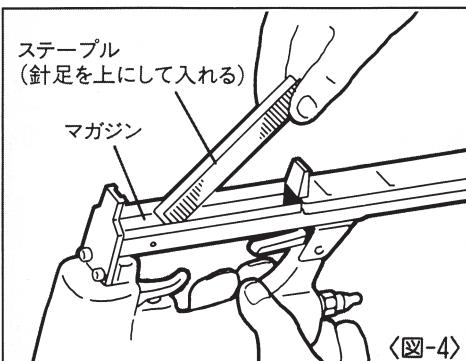

- ④ステープルガイドユニットを押し、クリックレバーを確実にセットします。

〈図-5〉

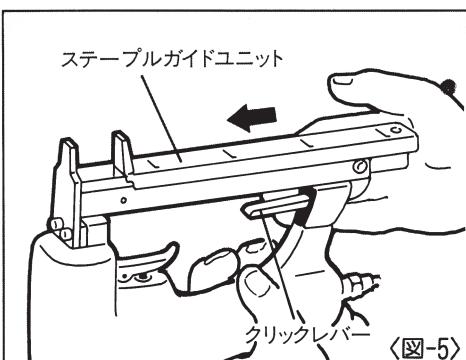

## 【打ち方】

### ⚠ 警 告

#### ●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

本機は、トリガを引くだけでステープルが発射されます。ステープルを打ち込む時以外はトリガに指をかけないでください。誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。ステープルを打ち込む時は射出口を対象物に当ててからトリガを引いてください。

#### ●射出口を絶対に人体に向けない。


射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたステープルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。

## TA-35A/422J TA-35A/1022J TA-35A/322M TA-35A/722Mの場合

### 手順

- ①ステープルを打とうとする場所に射出口を当てます。
- ②トリガを引きます。

〈図-6〉

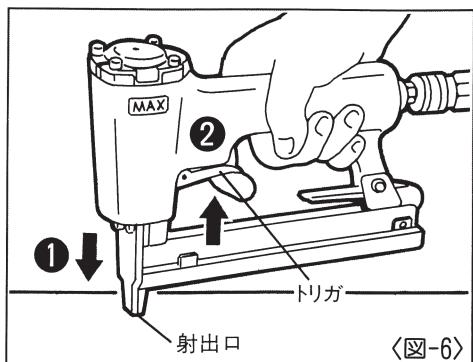


〈図-6〉

## TA-35A-DT/422Jの場合

### 手順

- ①ステープルを打とうとする場所に射出口を当てます。
- ②トリガBを握り、トリガAをフリーの状態にします。


〈図-7〉

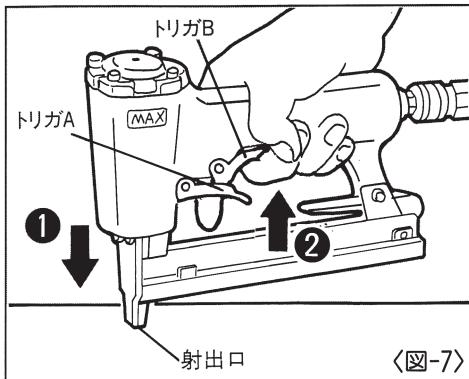

〈図-7〉

- ③トリガAを引きます。

〈図-8〉

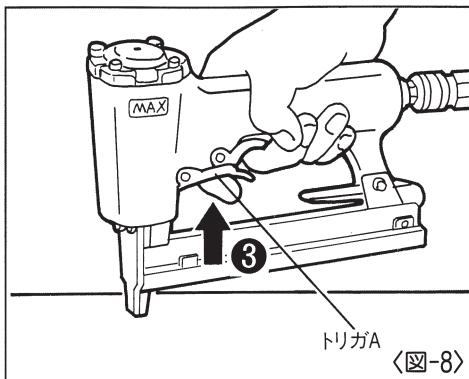

〈図-8〉


### 【排気穴の変え方】

#### ⚠ 警 告

- 排気穴を変えるときは、必ずエアホースをはずす。

排気穴の方向は作業状況にあわせて、「前」「左」「右」に変えることができます。変更方法は、排気カバーの上についているボルトを六角棒スパナ4ではずし、排気カバーの位置を変えます。

〈図-9〉

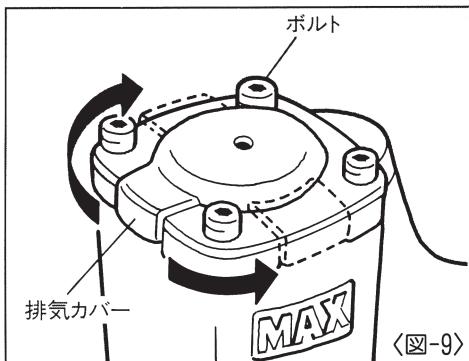


〈図-9〉

**⚠ 警 告**

- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

- ①動力源は必ずエアコンプレッサを USED ください。高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機 1 台に 1 セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径 6 mm 以上、長さ 30 m 以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径 5 mm 以上、長さ 5 m 以内で使用してください。

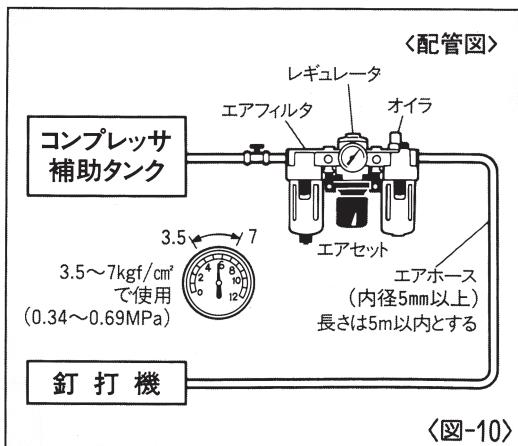

〈図-10〉

⑥


## エアホースの接続

### ⚠ 警告

- エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

1. トリガに指をかけない。
2. 射出口を人体に向けない。

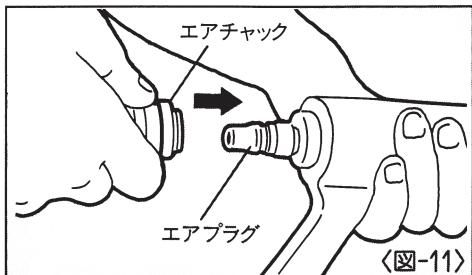

〈図-11〉

### 手順

1. エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。

〈図-11〉

### ⚠ 警告


- 作業中断時は必ずエアホースをはずす。

7

## 使用空気圧と打込状態の確認

- 本機を使用する場合、打込対象部材の硬さにより使用空気圧を設定しますが、通常は6kgf/cm<sup>2</sup> (0.59MPa) に圧力をセツトします。作業中ステープル頭が浮いたり、沈みすぎたりした場合は、エアセツトのレギュレータでステープル頭が打込対象部材に対し面一になるように圧力調整してください。

〈図-12〉

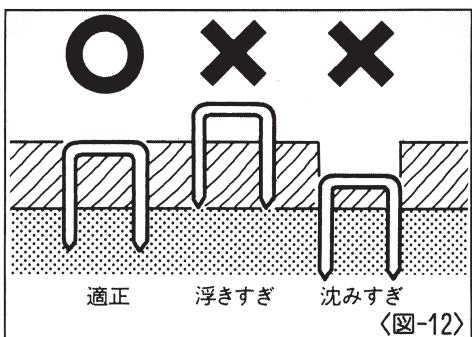

〈図-12〉

- 打込対象物の硬軟、使用するステープルの長短で多少圧力がちがいますので作業前にテスト打ちを行なって圧力調整をしてください。

### ⚠ 警告


- 7kgf/cm<sup>2</sup> (0.69MPa) を超えた圧力では絶対に使用しない。

**△ 警 告**

- ステープルづまりを直す時はエアホースをはずす。


**手順**

- ①エアホースをはずします。
  - ②ステープルをマガジン内より抜き取ります。
  - ③マガジン部の六角穴付ボルト2本をはずし、ドライバガイドを取りはずします。
  - ④ノーズ内部につまつたステープルを細い鉄棒や△ドライバーで取り除きます。
- 〈図-13〉
- ⑤ドライバガイドをセットしてステープルを入れ、プッシュヤをもどします。

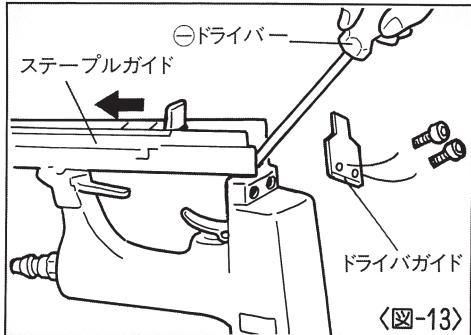


**①本機を大切に使う**


落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。

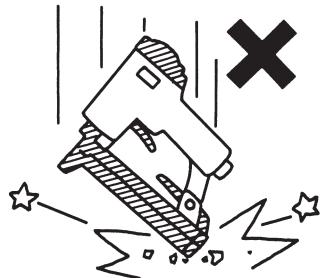**②カラ打ちをしない**


ステープルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各部の耐久性が低下しますのでさせてください。

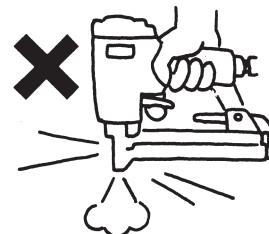**③エアセットを使用する**


エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の中の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。

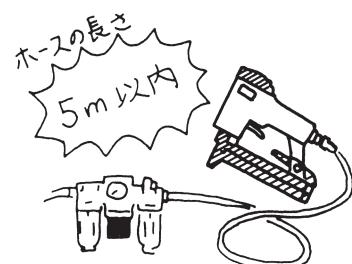**④本機の水抜きをする**

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。

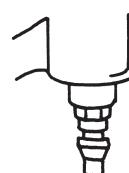**⑤指定オイルを注油する**

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

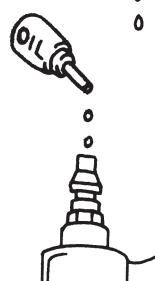

⑥エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする  
エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



#### ⑦定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

# 9

## 保証、アフターサービス、補修用性能部品について

### 【保証について】

- 本機には保証書（梱包箱に添付）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。  
「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

### 【アフターサービスについて】

- 本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

# MAX®

マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121代)
札幌支店	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141代)
仙台支店	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121代)
東京支店	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118代)
名古屋支店	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531代)
大阪支店	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031代)
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331代)
福岡支店	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416代)
盛岡営業所	〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541代)
宇都宮営業所	〒321-0933 宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012代)
柏営業所	〒277-0871 柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500代)
多摩営業所	〒190-0022 立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051代)
浜松営業所	〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300代)
南九州営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347代)
新潟マックス(株)	〒955-0081 三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112代)
水戸マックス(株)	〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761代)
群馬マックス(株)	〒371-0844 前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755代)
埼玉マックス(株)	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341代)
千葉マックス(株)	〒284-0001 四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400代)
横浜マックス(株)	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661代)
長野マックス(株)	〒399-0033 松本市笛賀8155	TEL(0263)26-4377代)
長野営業所	〒381-2247 長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740代)
静岡マックス(株)	〒422-8036 静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116代)
金沢マックス(株)	〒921-8061 金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871代)
富山営業所	〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182代)
福井営業所	〒918-8237 福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378代)
京滋マックス(株)	〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061代)
兵庫マックス(株)	〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370代)
三木営業所	〒673-0404 三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121代)
岡山マックス(株)	〒700-0971 岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516代)
四国マックス(株)	〒761-8056 高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599代)
徳島営業所	〒770-0866 徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286代)
松山営業所	〒790-0951 松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608代)
マックスサービス株札幌	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778代)
マックスサービス(株)高崎	〒370-0031 高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820代)
マックスサービス(株)埼玉	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358  
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

3706770  
250606-01/01

