


マックス 振動ドリル

PK-V201

取扱説明書

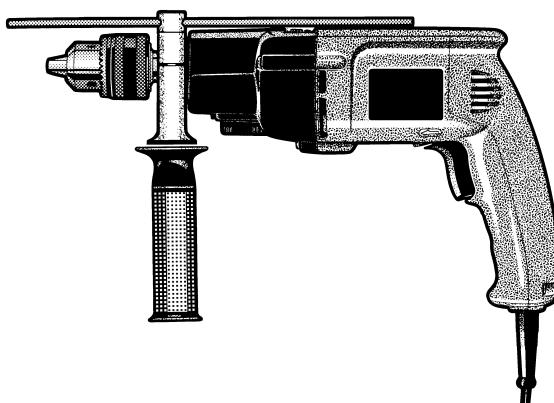

!**警告**

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 防音保護具（耳栓等）を着用する。
- 振発性可燃物や引火のおそれのある物のそばで絶対に使用しない。
- 雨の中、水のかかる場所で使用しない。
- 濡れた手で絶対に触れない。
- 直流電源では使用しない。
- 使用中は、回転部や切りくずに手や顔などを絶対に近づけない。
- 使用時以外は絶対にトリガスイッチに指をかけない。
- 刃物・ビット類の交換、スイッチ類の操作の際には必ずコンセントからプラグを外し、トリガスイッチに指をかけない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機を絶対に改造しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX[®]

このたびは、マックス振動ドリルをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■安全上のご注意

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

電動工具をお取扱いの際には、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的障害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。




このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」です。

目 次

1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 製品の特色と使用方法	7
4. 仕様及び付属品	11
5. 性能を維持するために	12
6. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について …	12

全国販売拠点、サービス拠点一覧

1 各部の名称

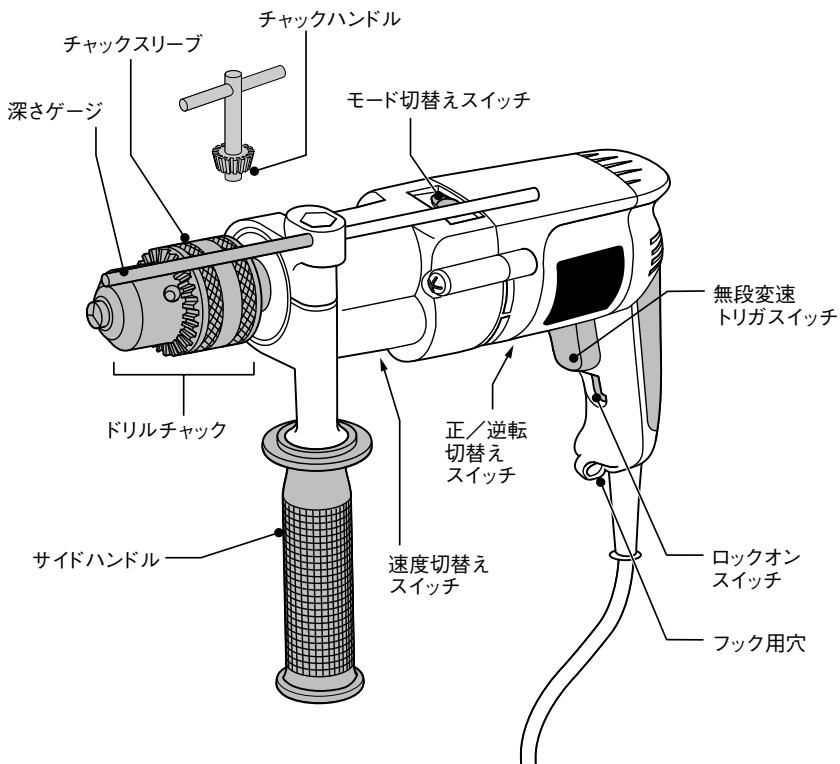

2

安全作業のために

本機は、木工・鉄工穴あけ、コンクリートへの穴あけ作業を目的とした振動ドリルです。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。



警 告

電動工具を安全にお使いいただくために

この取扱説明書を大切に保管し、必要な時に備えてください。

◆作業場の環境について

- 明るく清潔で、乾いた場所で作業する。散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。
 - 雨中や湿った場所など本体内部に水の入りやすいところでは使用しない。湿気はモータなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながります。
 - 危険物のまわりでは決して作業しない。通常、電動工具は使用中または無段变速トリガスイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。
 - タコ足配線はしない。発熱・発火など事故につながる恐れがあるので分岐コンセント・分岐ソケットを利用したタコ足配線は絶対にしないでください。
 - 1.25mm²未満の延長コードは使用しない。太さ1.25mm²未満のものの使用及びコードを巻いたままの使用は、故障の原因だけでなく、発熱・発火の危険性がありますので絶対に使用しないでください。
 - 屋外でのご使用には、用途に適した延長コードを使用する。屋外でご使用になる場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
 - お子様を近づけない。お子様や外部の方、訪問者が電動工具に触れないようにしてください。作業場所は作業者以外、立入禁止にしてください。
- #### ◆工具の使用について
- 不用意なスイッチのオンは決してしない。持ち運ぶ間は無段变速トリガスイッチに手を触れないでください。無段变速トリガスイッチが入ると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。



警告

電動工具を安全にお使いいただくために

- **保護メガネや他の保護器具を必ず使用する。** 飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。ホコリが大量に出る切断作業では健康のためにも防じんマスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。
- **加工材はしっかりと固定して作業する。** クランプや万力などで加工材を固定してください。手で保持するよりも安全ですし、両手で電動工具を使用することは安全につながります。
- **無段变速トリガスイッチが入らない、あるいは切れない場合は、ご使用を直ちに中止する。** 無段变速トリガスイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。お買い求めの販売店又は、マックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。
- **電動工具の調節や刃物、ビット類の交換の際には、必ずプラグをコンセントから外す。また、必ず無段变速トリガスイッチがオフであることも確認する。** こうした確認は不意に電動工具が作動して引き起こす事故を防止します。
- **指定の付属品、アタッチメントを使用する。** 指定されていない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。
- **常に注意して作業を行なう。** 電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し、作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して使用しないでください。使用時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。
- **キッチンとした服装で作業を行なう。** そで口の開いた服装や宝石類を身に付けないでください。電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。長髪の方は作業の邪魔にならないように帽子などをかぶってください。
- **調整用キー、レンチ等は、使用時以外は必ず取り外す。** 無段变速トリガスイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認する習慣をつけてください。
- **無理な姿勢で作業をしない。** 常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

⚠ 警告 電動工具を安全にお使いいただくために

- **電動工具に無理な力をかけない。** 電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。また、所定の速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。
 - **通風孔や回転部などに異物を入れない。** 感電や故障、事故の原因となります。
 - **作業に合った電動工具を使用する。** 指定された用途以外には使用しないでください。小型の電動工具やアタッチメントを、大型の電動工具が必要な用途の作業に使用しないでください。
 - **使用していない電動工具はお子様や初心者の方の手が届かないところに保管する。** 電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。使用していない時は子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
- ◆電気に関する安全事項
- **電源コードを乱暴に扱わない。** コードの部分を持って工具をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っぱらないでください。感電やショート等の原因となるので、コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。万一、誤ってキズをつけた場合はその箇所に手を触れず、直ちに無段变速トリガスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。
 - **感電に注意する。** 電動工具の使用中、アースされているものには絶対に触れないでください。
- ◆工具の手入れ
- **損傷部品を点検する。** 引き続き使用する前に、安全力バーやその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく作動するか、所定の機能が発揮されるかどうかを確認してください。可動部分の位置ずれや引っかかり、部品の破損、取り付け状態、その他に異常がないか点検してください。損傷した不良部品は、お買い求めの販売店又は、マックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。
 - **電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。** 安全で効率の良い作業をしていただくために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスが付かないようにしてください。電動工具は常に手入れのゆきとどいた状態で使用してください。

2

安全作業のために

⚠ 警告

電動工具を安全にお使いいただくために

◆修理／メンテナンス

●修理、メンテナンス、調整はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。

●純正部品のみを使用する。十分な能力を発揮するために、修理、メンテナンス、調整は、純正部品のみを使用して行なわなければなりません。

⚠ 警告

振動ドリルに関する安全上の追加事項

●銘板に表示されている定格電圧が電源と一致していることを必ず確認する。定格電圧は銘板に記載されています。

●壁や床に穴をあける際には、内部の電気配線や配管に注意する。感電や水漏れ、ガス漏れなどの事故を引き起こさないように十分調査してから作業を行なってください。壁裏などの通電中の配線を誤って切断した場合などに備え、二重絶縁されている本体のハンドル部分をつかんで作業を行なってください。通電中の配線に触ると、作業者が感電する危険性があります。

●使用中は、振り回されないように工具本体を確実に保持する。確実に保持していないと、けがの原因になります。

●使用中は、回転部や切りくずに手や顔などを近づけない。けがの原因になります。

●使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちに無段変速トリガスイッチを切って使用を停止し、お買い求めの販売店又は、マックスサービス(株)へ点検・修理に出す。そのまま使用を続けると、けがの原因になります。

●誤って落としたり、ぶつけたときは、アタッチメントや付属品、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく確認する。破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

●石綿は人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工する作業では防じん対策を充分にしてください。

●アタッチメントや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付ける。確実に取り付けていないと、はずれてけがの原因となります。

⚠ 警告 振動ドリルに関する安全上の追加事項

- 使用中は軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しない。電動工具の駆動部分に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 騒音からの保護のため、耳栓を着用する。
- 作業直後の先端工具（ピット等）や切りくずは高温になっていますので、触れない。やけどの原因になります。
- 高所作業を行なうときは、下に人がいないことをよく確認してから作業を行なう。材料や機械を落としたときなど、事故の原因になります。
- 回転させたまま、台や床などに放置しない。けがの原因になります。
- 最大能力を超えた作業はしない。仕様欄にある本機の最大穴開け能力を超えた作業は行なわないでください。反力が強く危険ですし、本機の寿命を短くします。
- 先端工具（ピット等）は、取扱説明書に従い確実に取り付ける。確実に取り付けないと、はずれてけがの原因となります。
- 本機を使用する際、必ずサイドハンドルとともに使用する。サイドハンドルを用い、両手でしっかりと本機を固定して使用してください。
- 保護具の着用を心がける。作業時はヘルメット、安全靴等を着用してください。

電動工具のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

回 · · · · · 二重絶縁

本機は二重絶縁構造になっており、工具の外側の部品は電力の供給源と絶縁されており、アースしなくとも感電の心配がなく安心してご使用いただけます。

延長コード

電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードをご使用ください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）最大長関係

コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
1.25mm ²	15m
2.00mm ²	30m

※ 延長コード使用による電圧降下のトラブルを未然に防止する為に、なるべく延長コードの接続は避けて、直接、元電源に本機を接続してください。


③

製品の特色と使用方法


◆無段变速トリガスイッチの操作方法

⚠ 警告

- プラグをコンセントに差し込む前に、無段变速トリガスイッチがオフの状態であることを確認する。無段变速トリガスイッチを入れたままプラグを電源につなぐと急に作動し大変危険です。

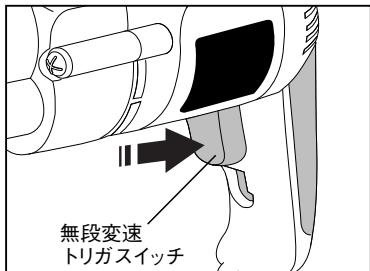


無段变速トリガスイッチを引くと作動します。また無段变速トリガスイッチを放せば止まります。トリガスイッチには無段变速機能が組み込まれていますので、強く引くと高速、弱く引くと低速というように速度を調節できます。作業の内容によって無段变速トリガスイッチの引き具合で速度を調節できるので大変便利です。

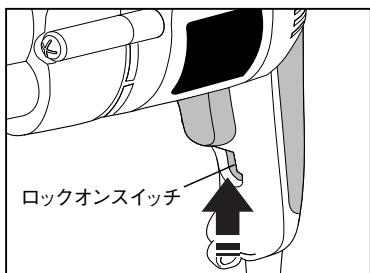

無段变速トリガスイッチを引いた状態でロックオンスイッチを上に上げると、無段变速トリガスイッチがロックされ継続的に使用されるときに便利です。ロックを解除するには、無段变速トリガスイッチをもう一度軽く引いてください。

◆正／逆転切替えスイッチ

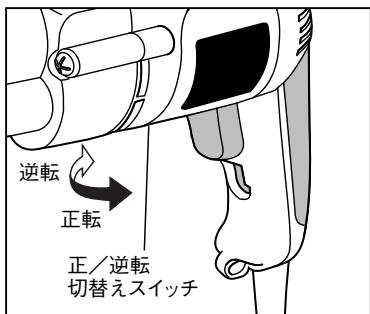


正／逆転切替えスイッチを工具左側にスライドさせると正転します。正／逆転切替えスイッチを工具右側にスライドさせると逆転します。



回転中に、正／逆転切替えスイッチを操作しないでください。故障の原因になります。

◆速度切替えスイッチ

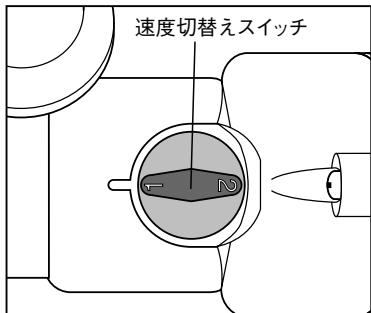


速度切替えスイッチにより、本機の回転数を2段階に設定することができます。切替えスイッチを1に設定すると低速、2に設定すると高速にて作業することができます。速度切替えスイッチを切替えるには、無段変速トリガスイッチから手を放し、モータの回転が停止してから作業用途に合った回転数に設定してください。

1速の位置：低速／高トルク（径の大きい穴開け作業に適します。）

2速の位置：高速／低トルク（径の小さい穴開け作業に適します。）

◆サイドハンドル・深さゲージの取り付け方／調節の仕方

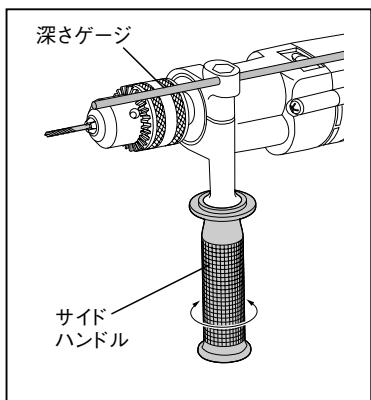


サイドハンドルの握りの部分を緩めた後、本機の首部から差し込んでください。作業に合った角度に合わせて、握り部分をしっかりと締め付けてください。深さゲージはサイドハンドルの握り部分を緩めると自由に動きますので、適切な深度に調節してご使用ください。

◆先端工具の取り付け方

⚠ 警告

- 先端工具の取り付け作業を行なう前に必ずプラグをコンセントから外す。
プラグを電源につないだまま行なうと事故の原因になります。

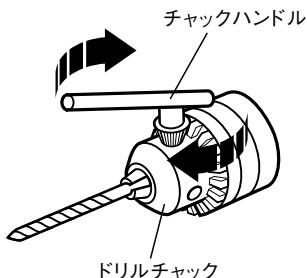


付属のチャックハンドルをドリルチャック上にあいている3ヶ所いずれかの穴に入れ、反時計回りにまわしてアクセサリー挿入口を緩めてください。ドリルチャックに先端工具を奥まで差し込んでください。チャックハンドルをドリルチャック上にあいている3ヶ所の穴に順々に入れ、時計回りにまわして軽く締め付けていきます。最後に3ヶ所とも均等の力でしっかりと締めてください。

⚠ 注意

- 作業に合った先端工具をご使用ください。

◆モード切替えスイッチ

モード切替えスイッチ

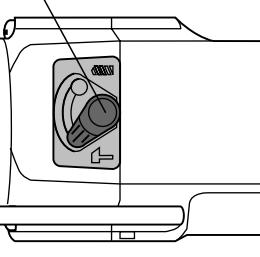

金工／木工穴あけ作業にはモード切替えスイッチを“”の位置にセットしてください。コンクリートへの穴あけ作業には、モード切替えスイッチを“”の位置にセットしてください。

⚠ 注意

- モード切替えスイッチは本機が停止した状態で操作してください。



逆転の位置でコンクリートへの穴あけ作業は行なわないでください。故障の原因になります。

◆作業中のヒント

- 本機トリガスイッチには無段变速機能がそなわっています。穴あけ作業を開始する際 ドリルビットの先端を作業目標にあてがい、無段变速トリガスイッチを少し引き低速 の状態で作業を開始してください。穴が深くなるにつれ無段变速トリガスイッチを深 く引き、回転速度をあげてください。
- コンクリートへの穴あけ作業には、コンクリート専用のビットをご使用ください。コ ンクリートへの穴あけ作業を行なうとき、無理な力を作業物に加えないでください。 かえって作業効率が悪くなり、ドリルビットを早く消耗させることにつながります。
- 鉄工穴あけを行なう際、鉄工用のドリルビットをお買い求めください。鉄工穴あけ作 業の際、潤滑油をご使用ください（鋳鉄や真ちゅうに穴あけ作業を行なう際は、潤滑 油を使用しないでください）。位置が固定されたら無段变速トリガスイッチをいっぱ いに引いて最高回転数にて穴あけ作業を行なってください。
- 木工穴あけを行なう際、作業物の下側に不要な木材を置き一緒にあけるか、先端工具 （ビット等）の先端が少し出たときに裏返しにしてあけるときれいに仕上がります。
- 穴あけ作業中、作業物に対して真っ直ぐに力をかけてください。無理な力を作業物に 加えないでください。かえって作業効率が悪くなり、モータやドリルビットを早く消 耗させることにつながります。
- 穴あけ作業中、負荷がかかりすぎ本機のモータが回転しなくなることがあります。こ の場合直ちに無段变速トリガスイッチを切り、ドリルビットを作業物から抜いてくだ さい。そのまま作業を継続しますと本機の故障の原因となります。
- 穴あけ終了後、ドリルビットを逆転させて抜くときには、本機を両手でしっかりと固 定し、無段变速トリガスイッチを引いたままモータが回転した状態で行なってください。
- コンクリートの穴あけ作業中は穴の中に水を注がないでください。穴の中でドリルビ ットが詰まり取れなくなることがあります。
- 穴あけ作業中に本機が異常に熱を持った場合は本機を数分休ませた後、ご使用くださ い。

4

仕様及び付属品

商品記号	PK-V201
チャック能力	13mm
電圧	AC100V
消費電力	701W／定格運転30分
最大トルク	35N・m (357kgf/cm) (1速) 15N・m (153kgf/cm) (2速)
無負荷回転数	0～1,100回／分 (1速) 0～2,700回／分 (2速)
無負荷打撃数	0～19,000打撃／分 (1速) 0～46,000打撃／分 (2速)
能力	鉄工：φ13mm 木工：φ35mm コンクリート：φ20mm
質量	2.2kg
付属品	サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル

注意) 上記仕様は改良の為、主要機能および形状等が変更されることがありますのでご了承ください。

本製品用の付属品は各販売店もしくはマックスサービス(株)にて販売しております。また、付属品についてご不明な点は、お買い求めの販売店またはマックス(株)までお問い合わせください。

5

性能を維持するため

⚠ 警告

- 点検・手入れの際は、必ずプラグをコンセントから外す。

プラグを電源につないだまま行なうと事故の原因になります。

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分に注意してください。

6

保証、アフターサービス、補修用性能部品について

【保証について】

- 本機には保証書（キャリングケースに同梱）がついています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。

【アフターサービスについて】

- 本機の修理、メンテナンス、調整は純正部品を使用して行なわなければなりません。必ずお買い求めの販売店またはマックスサービス(株)までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

MAX[®]

マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121代
札幌支店	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141代
仙台支店	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121代
東京支店	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118代
名古屋支店	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531代
大阪支店	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-2031代
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331代
福岡支店	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416代
盛岡営業所	〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541代
宇都宮営業所	〒321-0933 宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012代
柏営業所	〒277-0871 柏市若柴297-12	TEL(04)7132-1500代
多摩営業所	〒190-0022 立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051代
浜松営業所	〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300代
南九州営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347代
新潟マックス(株)	〒955-0081 三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112代
水戸マックス(株)	〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761代
群馬マックス(株)	〒371-0844 前橋市古市町233-5	TEL(027)210-7755代
埼玉マックス(株)	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)651-5341代
千葉マックス(株)	〒284-0001 四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400代
横浜マックス(株)	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661代
長野マックス(株)	〒399-0033 松本市笛賀8155	TEL(0263)26-4377代
長野営業所	〒381-2247 長野市青木島1-35-1	TEL(026)285-6740代
静岡マックス(株)	〒422-8036 静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116代
金沢マックス(株)	〒921-8061 金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871代
富山営業所	〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(076)452-0182代
福井営業所	〒918-8237 福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3787代
京滋マックス(株)	〒612-8414 京都府伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061代
兵庫マックス(株)	〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2	TEL(078)652-7370代
三木営業所	〒673-0404 三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121代
岡山マックス(株)	〒700-0971 岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516代
四国マックス(株)	〒761-8056 高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599代
徳島営業所	〒770-0866 徳島市末広1-4-25	TEL(088)623-0286代
松山営業所	〒790-0951 松山市天山2-1-35	TEL(089)913-0608代
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487代
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778代
マックスサービス(株)高崎	〒370-0031 高崎市上大類町412	TEL(027)350-7820代
マックスサービス(株)埼玉	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421	TEL(048)667-6448代
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210代
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815代
マックスサービス(株)広島	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670代
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430代

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358
月~金曜日 午前9時~午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。